

■ ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS
MONOFÁSICAS

C.A 8230

El modelo Chauvin Arnoux C.A 8230 es
el equivalente al modelo AEMC 8230



Usted acaba de adquirir un **analizador de energía eléctrica monofásica C.A 8230** y le agradecemos su confianza.

Para conseguir las mayores prestaciones de su aparato:

- **Lea** detenidamente este manual de funcionamiento,
- **Respete** las precauciones de uso.



¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente manual de instrucciones cada vez que aparece este símbolo de peligro.



Instrumento protegido mediante doble aislamiento.



Tierra.



La marca CE indica la conformidad con las directivas europeas DBT y CEM.



El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2002/96/CE. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.

Definición de las categorías de medida:

- La categoría de medida IV corresponde a las medidas realizadas en la fuente de la instalación de baja tensión.
Ejemplo: entradas de energía, contadores y dispositivos de protección.
- La categoría de medida III corresponde a las medidas realizadas en la instalación del edificio.
Ejemplo: cuadro de distribución, disyuntores, máquinas o aparatos industriales fijos.
- La categoría de medida II corresponde a las medidas realizadas en los circuitos directamente conectados a la instalación de baja tensión.
Ejemplo: alimentación de aparatos electrodomésticos y de herramientas portátiles.

















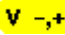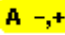







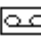






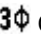


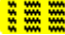






PRECAUCIONES DE USO


Este instrumento y sus accesorios cumplen con las normas de seguridad IEC 61010-1, IEC 61010-031 e IEC 61010-2-032 para tensiones de 600 V en categoría III.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica, fuego, explosión, destrucción del instrumento e instalaciones.

- El operador y/o la autoridad responsable deben leer detenidamente y entender correctamente las distintas precauciones de uso. El pleno conocimiento de los riesgos eléctricos es imprescindible para cualquier uso de este instrumento.
- Si utiliza este instrumento de una forma no especificada, la protección que garantiza puede verse alterada, poniéndose usted por consiguiente en peligro.
- No utilice el instrumento en redes de tensiones o categorías superiores a las mencionadas.
- No utilice el instrumento si parece estar dañado, incompleto o mal cerrado.
- Antes de cada uso, compruebe que los aislamientos de los cables, carcasa y accesorios estén en perfecto estado. Todo elemento cuyo aislante está dañado (aunque parcialmente) debe apartarse para repararlo o para desecharlo.
- Utilice específicamente los cables y accesorios suministrados. El uso de cables (o accesorios) de tensión o categoría inferiores reduce la tensión o categoría del conjunto instrumento + cables (o accesorios) a la de los cables (o accesorios).
- Utilice sistemáticamente protecciones individuales de seguridad.
- Al manejar cables, puntas de prueba y pinzas cocodrilo, mantenga los dedos detrás de la protección.
- Cualquier procedimiento de reparación o de verificación metrológica debe ser realizado por personal competente y autorizado.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5	7. Tecla  (Armónicos)	23
2. Paquete	5	7.1 Submenús disponibles	23
3. Presentación.....	6	7.2  Tensión	23
3.1 Vista general.....	6	7.3  Corriente	24
3.2 La tecla Marcha-Paro	6	7.4  Potencia aparente	25
3.3 Las teclas de modo	6	7.5  Modo experto Tensión.....	25
3.4 Las teclas de navegación	6	7.6  Modo experto Corriente.....	26
3.5 La pantalla de visualización.....	7	8. Tecla  (Fotografía de pantalla) ...	27
3.6 El testigo luminoso	7	8.1 Fotografía de una pantalla.....	27
3.7 La interfaz óptica	7	8.2 Gestión de las fotografías de pantalla	27
3.8 Los terminales eléctricos	7	9. Tecla  (Búsqueda de alarmas) ...	29
3.9 La alimentación	7	9.1 Submenús disponibles	29
3.10 Soporte.....	8	9.2  Programación de una campaña de alarmas.....	29
3.11 Resumen de las funciones	8	9.3  Ver el informe de alarmas	30
3.12 Abreviaturas	9	9.4  Borrado del informe de alarmas	30
4. Tecla  (Configuración).....	11	10. Tecla  (Registro).....	31
4.1 Submenús disponibles	11	10.1 Submenús disponibles	31
4.2 Idioma de visualización	11	10.2  Configuración y lanzamiento de una campaña de registros.....	31
4.3  Fecha / Hora.....	11	10.3  Parada voluntaria de la campaña de registros.....	32
4.4  Contraste / Luminosidad.....	12	10.4 Parada automática de la campaña de registros	32
4.5  Colores	12	10.5  Ver un registro	32
4.6  Parámetros de cálculo.....	12	10.6 Ejemplos de registro.....	33
4.7  Conexión.....	12	10.7  Borrado de una campaña de registros	35
4.8  Sensor de corriente	13	10.8  Modo <i>Inrush</i> (corriente de llamada)..	35
4.9  Registro	13	10.9  Parada voluntaria del registro <i>Inrush</i>	36
4.10  Alarma	14	10.10 Ver el registro <i>Inrush</i>	36
4.11  Borrado de los datos.....	15	11. Utilización	38
4.12  Informaciones.....	15	11.1 Puesta en marcha	38
5. Tecla  (Formas de onda).....	16	11.2 Configuración del C.A 8230.....	38
5.1 Submenús disponibles	16	11.3 Instalación de los cables.....	39
5.2  Formas de onda.....	16	11.4 Medida de las formas de onda 	39
5.3  Máximo - Mínimo.....	17	11.5 Detección de las alarmas 	39
5.4  Visualización simultánea.....	17	11.6 Registro 	40
5.5  Rotación de las fases	18	11.7 Medida de las energías 	40
6. Tecla  (Potencias y energías)	20		
6.1 Submenús disponibles	20		
6.2  Energías consumidas	20		
6.3  Energías generadas	21		

11.8 Medida de los armónicos 	40
11.9 Transferencia de los datos hacia el PC	40
11.10 Borrado de los datos	40
11.11 Parada	40
11.12 Alimentación del C.A 8230	40

12. Mantenimiento 41

12.1 Recomendación importante	41
12.2 Recarga de la batería	41
12.3 Limpieza de la caja	41
12.4 Verificación metrológica	41
12.5 Reparación	41
12.6 Actualización del software embarcado	41
12.7 Sensores	41

13. Características generales 42

13.1 Caja	42
13.2 Alimentaciones	42
13.3 Conformidad	42
13.4 Condiciones medioambientales	43

14. Características funcionales 44

14.1 Condiciones de referencia	44
14.2 Características eléctricas	44

15. Anexos 49

15.1 Fórmulas matemáticas	49
15.2 Histéresis	50
15.3 Valores de escala mínimos y valores mínimos visualizados en el modo <i>Formas de onda</i>	51
15.4 Diagrama de los 4 cuadrantes	51

16. PARA PEDIDOS 53

16.1 Power Quality Analyser C.A 8230	53
16.2 Accesorios	53
16.3 Recambios	53

1. INTRODUCCIÓN 6




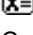





2. Paquete 6

3. Presentación 7




3.1 Vista general	7
3.2 La tecla Marcha-Paro	7
3.3 Las teclas de modo	7
3.4 Las teclas de navegación	7
3.5 La pantalla de visualización	8
3.6 El testigo luminoso	8
3.7 La interfaz óptica	8

3.8 Los terminales eléctricos	8
3.9 La alimentación	8
3.10 Soporte	9
3.11 Resumen de las funciones	9
3.12 Abreviaturas	10


4. Tecla (Configuración).....12

4.1 Submenús disponibles	12
4.2 Idioma de visualización	12
4.3  Fecha / Hora	12
4.4  Contraste / Luminosidad	13
4.5  Colores	13
4.6  Parámetros de cálculo	13
4.7 Conexión	13
4.8  Sensor de corriente	14
4.9  Registro	14
4.10  Alarma	15
4.11  Borrado de los datos	16
4.12  Informaciones	16






5. Tecla (Formas de onda).....17

5.1 Submenús disponibles	17
5.2  Formas de onda	17
5.3  Máximo - Mínimo	18
5.4  Visualización simultánea	18
5.5 Rotación de las fases	19

6. Tecla (Potencias y energías)....21

6.1 Submenús disponibles	21
6.2 Energías consumidas	21
6.3  Energías generadas	22

7. Tecla (Armónicos).....24

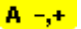


7.1 Submenús disponibles	24
7.2  Tensión	24
7.3  Corriente	25
7.4  Potencia aparente	26
7.5  Modo experto Tensión	26
7.6  Modo experto Corriente	27

8. Tecla (Fotografía de pantalla)...28



8.1 Fotografía de una pantalla	28
8.2 Gestión de las fotografías de pantalla	28

9. Tecla (Búsqueda de alarmas)...30






9.1 Submenús disponibles	30
--------------------------	----

9.2		Programación de una campaña de alarmas.....	30
9.3		Ver el informe de alarmas	31
9.4		Borrado del informe de alarmas	31

10. Tecla (Registro)..... 32

10.1		Submenús disponibles	32
10.2		Configuración y lanzamiento de una campaña de registros	32
10.3		Parada voluntaria de la campaña de registros	33
10.4		Parada automática de la campaña de registros	33
10.5		Ver un registro.....	33
10.6		Ejemplos de registro	34
10.7		Borrado de una campaña de registros	36
10.8		Modo <i>Inrush</i> (corriente de llamada)..	36
10.9		Parada voluntaria del registro <i>Inrush</i>	37
10.10		Ver el registro <i>Inrush</i>	37

11. Utilización..... 39

11.1		Puesta en marcha.....	39
11.2		Configuración del C.A 8230	39
11.3		Instalación de los cables	40
11.4		Medida de las formas de onda 	40
11.5		Detección de las alarmas 	40
11.6		Registro 	41
11.7		Medida de las energías 	41
11.8		Medida de los armónicos 	41
11.9		Transferencia de los datos hacia el PC	41
11.10		Borrado de los datos.....	41
11.11		Parada	41
11.12		Alimentación del C.A 8230.....	41

12. Mantenimiento 42

12.1		Recomendación importante	42
12.2		Recarga de la batería	42
12.3		Limpieza de la caja	42
12.4		Verificación metrológica.....	42
12.5		Reparación.....	42
12.6		Actualización del software embarcado.....	42
12.7		Sensores.....	42

13. Características generales..... 43

13.1		Caja	43
13.2		Alimentaciones.....	43
13.3		Conformidad	43
13.4		Condiciones medioambientales	44

14. Características funcionales 45

14.1		Condiciones de referencia	45
14.2		Características eléctricas.....	45

15. Anexos50

15.1		Fórmulas matemáticas.....	50
15.2		Histéresis	51
15.3		Valores de escala mínimos y valores mínimos visualizados en el modo <i>Formas de onda</i>	52
15.4		Diagrama de los 4 cuadrantes	52

16. Para Pedidos54

16.1		Power Quality Analyser C.A 8230.....	54
16.2		Accesorios	54
16.3		Recambios	54

1. INTRODUCCIÓN

El C.A 8230 es un analizador de energía eléctrica monofásica AC+DC 600V categoría III (IEC 61010-1) con visualización gráfica. Al medir los valores eficaces, potencias y perturbaciones de las redes de distribución de electricidad, este aparato permite obtener una imagen instantánea de las principales características de una red y seguir las variaciones de sus diferentes parámetros en el tiempo.

Es compacto y resistente a los choques. Su ergonomía y la sencillez de su interfaz usuario lo hacen agradable y utilizable de manera intuitiva.

El C.A 8230 permite obtener, no solamente una imagen instantánea de las principales características de una red, sino también el seguimiento de sus variaciones en el tiempo. El sistema de medida multitareas asegura simultáneamente todas las funciones de medida de las diferentes magnitudes, de detección, de registro continuo y su fácil visualización, a lo que cabe añadir una gran flexibilidad gracias a la elección de los diferentes sensores para medir desde unos centenares miliamperios (MN93A) hasta varios kiloamperios (Amp**FLEX**).

El C.A 8230 está destinado a los técnicos e ingenieros de los equipos de control y de mantenimiento en las industrias y las administraciones abonadas a las tarifas amarilla (36 a 250kVA) y verde (> 250kW) en el marco de las medidas de verificación y de diagnóstico sobre redes de baja tensión monofásicas o trifásicas.

Las principales medidas realizadas son:

- Medida de la tensión eficaz alterna hasta 600 V (fase-neutro) y 660 V (fase-fase), a condición de respetar los 600 V como máximo entre fase y tierra.

- Medida de la corriente eficaz alterna hasta 6.500 A eficaz.
- Medida de la frecuencia de la red de 40 Hz a 69 Hz.
- Cálculo del factor de cresta para la corriente y la tensión.
- Cálculo del factor K para la corriente (transformadores).
- Cálculo del *Flicker* de corta duración para la tensión.
- Medida de los ángulos de los armónicos y de su tasa (con respecto al valor del fundamental) en tensión, corriente o potencia hasta el rango 50. Cálculo de las tasas globales de distorsión armónica.
- Medida de las potencias activas, reactivas y aparentes por fase y acumuladas.
- Cálculo del factor de potencia, del factor de desplazamiento y de la tangente.
- Total de las energías generadas y consumidas a partir de un instante elegido por el operario.
- Seguimiento del valor medio de cualquier parámetro, calculado sobre un periodo de 1 segundo a 15 minutos. Almacenaje de los valores sobre un tiempo limitado por la memoria del aparato.
- Registro, fechado y caracterización de las perturbaciones: sobretensiones, huecos y cortes, superación de potencias, de umbrales armónicos, etc.

2. PAQUETE

Designación	Cant.
Juego de 2 cables de seguridad banana-banana (rojo / negro).	1
Juego de 2 pinzas cocodrilo (roja / negra).	1
Juego de 2 puntas de prueba (roja / negra).	1
Una pinza MN93A ('black') o un sensor Amp FLEX TM A193 450 mm ('black') o sin sensor de corriente.	-
Acumulador recargable NiMH con formato AA (LR6 – NEDA 15) y una capacidad mínima de 1800mAh.	6
Bloque de alimentación de red (600V cat. III).	1
Cable óptico USB.	1

Bolsa de transporte.	1
Software de procesamiento de datos <i>DataViewer</i> en CD-Rom.	1
Manual de funcionamiento en CD-ROM y documentos diversos.	1

Equipo opcional

Designación
Caja adaptadora (trifásica) 5A.
Pinzas MN93, MN93A, C193, PAC93, E3N y sensor Amp FLEX TM A193 800 mm y 450 mm.

3. PRESENTACIÓN

3.1 Vista general

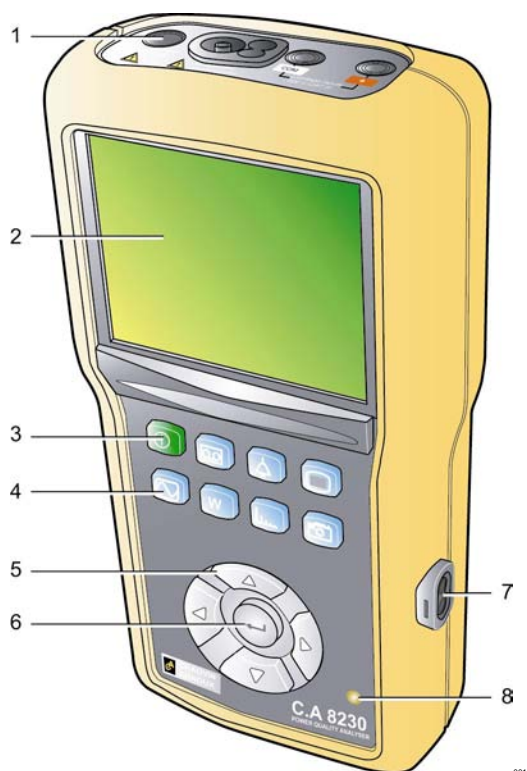


Figura 1: vista general del C.A 8230.

Marca	Función	Ver §
1.	Terminales eléctricos.	3.8
2.	Pantalla de visualización.	3.5
3.	Tecla (verde) de Marcha-Paro.	3.2
4.	Teclas (azules) de modo.	3.3
5.	Teclas de navegación.	3.4
6.	Tecla de validación.	3.4
7.	Interfaz óptica infrarroja RS232.	3.7
8.	Testigo luminoso.	3.9.3

3.2 La tecla Marcha-Paro

Pulsando la tecla se enciende el aparato; éste es operacional después de 5 segundos aproximadamente. Un nuevo impulso apaga el aparato; los registros (medida y fotografías de pantalla) así como la configuración se conservan. Sin embargo, el aparato solicita una confirmación de parada si una campaña de registros está en curso.

3.3 Las teclas de modo

Permiten acceder a los modos específicos:

Marca	Modo	Página
	Visualización de un registro memorizado, configuración de una nueva campaña de registros, borrado de una campaña de registros, registro en modo <i>Inrush</i> . La definición de las configuraciones se realiza con el menú Registro del modo	32
	Visualización de las alarmas registradas, búsqueda de alarmas en un periodo configurable, borrado de las alarmas. La definición de los umbrales de disparo y de parada de la alarma se realiza con el menú Alarma del modo	30
	Configuración del aparato (fecha, hora, contraste, luminosidad, tipo de conexión, alarmas, configuraciones de registro, etc.).	12
	Visualización de las formas de onda de tensión y de la corriente, visualización de los mínimos y máximos, de cuadros recapitulativos, determinación de la rotación de las fases.	17
	Visualización de las medidas relacionadas con las potencias y energías.	21
	Visualización de las curvas relacionadas con los armónicos:	24
	Fotografía de pantalla para su posterior visualización (impulso de más de 2 segundos) o gestión de las fotografías de pantalla.	28

3.4 Las teclas de navegación

Un bloque de 4 teclas de dirección y de una tecla de validación permite la navegación en los menús.

Marca	Función
	Pasa a la línea superior de un menú o selección de una elección.
	Pasa a la línea inferior de un menú o selección de una elección.
	Pasa al carácter o al campo de la derecha en un menú, desplazamiento del puntero gráfico, selección de una elección o ajuste de un puntero.
	Pasa al carácter o al campo de la izquierda en un menú, desplazamiento del puntero gráfico, selección de una elección o ajuste de un

puntero.



Valida el dato seleccionado, entrada o salida del modo edición.

3.5 La pantalla de visualización

Esta pantalla a color de cristales líquidos, de 320x240 píxeles, permite ver las medidas o los menús de configuración. Al encender el C.A 8230, aparece automáticamente la pantalla *Formas de onda*. Las informaciones relativas a esta pantalla se describen en el capítulo 5 de la página 17.

De manera general, aparecen las siguientes informaciones:

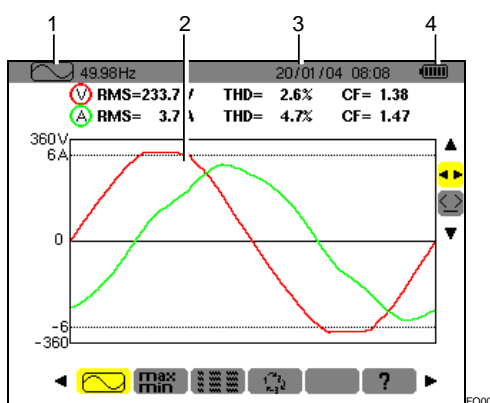


Figura 2: ejemplo de una pantalla de visualización.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo activado por las teclas (párrafo 3.3).
2.	Pantalla del modo activo.
3.	Fecha y hora actuales.
4.	Nivel de carga de batería.

Después de cinco minutos de inactividad de las teclas, el aparato se pone automáticamente en espera al iniciar una campaña de alarma o una campaña de registros (en espera o en curso). Para reactivarlo, pulsar cualquier tecla.

3.6 El testigo luminoso

Ubicado en la parte inferior derecha del aparato, este testigo (Figura 1, marca 8) (LED amarillo) está encendido:

- **Fijo** cuando el aparato está alimentado por la alimentación externa.
- **Parpadeo** durante la puesta en espera del C.A 8230 cuando la red eléctrica está ausente.

3.7 La interfaz óptica

Ésta permite la conexión óptica, por lo tanto aislada, bidireccional (Figura 1, marca 7) entre el C.A 8230 y un PC para la transmisión de las informaciones memorizadas (alarmas, fotografías, arranques motor, registros) así como todas las medidas y formas de onda instantáneas visualizadas en la pantalla del C.A 8230.

En el sentido PC hacia C.A 8230, se transfieren las eventuales actualizaciones del software embarcado y algunas configuraciones.

El porcentaje de transferencia está determinado automáticamente por el C.A 8230 de acuerdo con el software utilizado. La velocidad máxima es de 115,2 kbps.

3.8 Los terminales eléctricos

Localizados en la parte superior, sus funciones son:

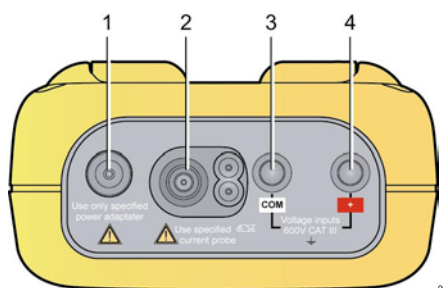


Figura 3: los terminales de la parte superior.

Marca	Función
1.	Alimentación externa por bloque de red dedicado.
2.	Entrada 4 puntos para sensor amperimétrico (pinza MN, pinza C, Amp FLEX TM , etc.).
3.	Casquillo de seguridad del cable de medida de tensión (terminal negativo).
4.	Casquillo de seguridad del cable de medida de tensión (terminal positivo).

3.9 La alimentación

3.9.1 Indicación del nivel de carga

Una vez en servicio, el icono de batería ubicado en la parte superior derecha de la pantalla indica el estado de carga de los acumuladores. El número de barras dentro del icono es proporcional al nivel de carga.

Icono	Estado de carga
	Batería cargada.
	Batería descargada.
	Barras móviles: batería en carga.



Ausencia de batería y C.A 8230 alimentado por el bloque de red eléctrica.

Cuando la capacidad de la batería es demasiado débil, el mensaje '*batería insuficiente. El aparato va a apagarse*' aparece en el centro de la pantalla. El aparato se apaga 1 minuto después de que aparezca este mensaje.

3.9.2 Autonomía

Es superior o igual a 8 horas con la retroiluminación y superior o igual a 40 horas con el ahorrador de pantalla activado (pantalla apagada) con los acumuladores de fábrica.

3.9.3 Carga de los acumuladores

Ver también el párrafo 12.2 de la página 42. La carga de los acumuladores se efectúa gracias al bloque de red suministrado. Se conecta al C.A 8230 mediante la toma jack (Figura 3, marca 1). Utilizar únicamente el bloque de red suministrado con el equipamiento.

En caso de acumuladores totalmente descargados, el tiempo de carga es de aproximadamente cuatro horas. En cuanto se haya recargado la batería, el aparato utiliza la corriente de la red sin descargar la batería.

Nota: en cuanto se conecte el bloque de red, el piloto naranja (Figura 1, marca 8) se enciende.

3.9.4 Cambio de los acumuladores

Al sustituir los acumuladores, es obligatorio desconectar el C.A 8230 de la red eléctrica y de la red medida; el aparato no debe estar alimentado por una fuente de tensión. El C.A 8230 conserva los ajustes del fechador durante aproximadamente 1 minuto.

3.9.5 Los acumuladores

La alimentación eléctrica del C.A 8230 está asegurada por seis acumuladores recargables NiMH (Figura 4, marca 1) con formato AA (LR6 - NEDA 15) y una capacidad mínima de 1800 mAh. Se consigue una autonomía mínima de 8 horas de funcionamiento con la pantalla encendida. Si la pantalla está apagada (modo espera durante una campaña de alarma o de registros) la autonomía es de al menos 40 horas.

Los acumuladores son accesibles por la parte trasera del C.A 8230, una vez girado el cerrojo un cuarto de vuelta (Figura 4, marca 2) en el sentido antihorario; utilizar una moneda (Figura 4, marca 3).

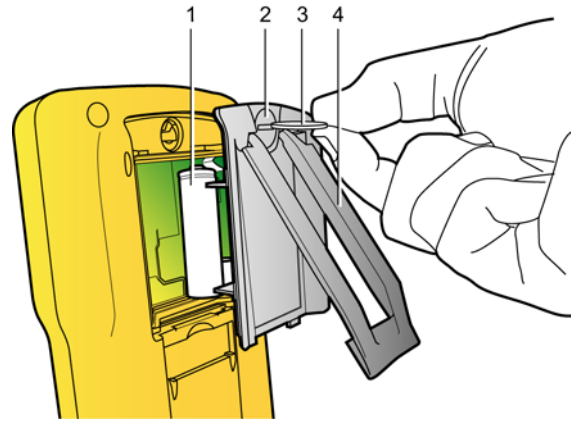


Figura 4: acceso a los acumuladores. 003

3.9.6 Funcionamiento conectado a la red eléctrica

La presencia de los acumuladores no es imprescindible cuando funciona conectado a la red eléctrica. Sin embargo, se puede producir una pérdida de datos si se desconecta la alimentación de la red eléctrica mientras se efectúan registros por ejemplo.

3.10 Soporte

Un soporte escamoteable (Figura 4, marca 4), colocado en la parte trasera del C.A 8230, permite mantener el aparato a 30° con respecto a la horizontal.

3.11 Resumen de las funciones

3.11.1 Funciones de medida

- Valor eficaz de tensión alterna hasta 600 V.
- Valor eficaz de corriente alterna hasta 6500 A.
- Valor DC de la tensión y de la corriente.
- Valores eficaces sobre semiperiodo mínimo y máximo en tensión y corriente.
- Valores cresta para la tensión y la corriente.
- Frecuencia de las redes 50Hz, 60Hz (rango de medida: 40Hz a 70Hz).
- Factor de cresta de la corriente y de la tensión.
- Factor K (KF) de la corriente (aplicación de los transformadores).
- Factor de distorsión (DF) de la corriente y de la tensión (también llamado THD-R).
- Distorsión armónica total (THD) para la corriente y la tensión (también llamado THD-F).
- Potencias activas, reactivas (capacitiva e inductiva) y aparentes.
- Factor de potencia (PF) y factor de desplazamiento (DPF o $\cos \Phi$).
- Potencias totales activas, reactivas (capacitiva e inductiva) y aparentes en modo trifásico equilibrado (3 Φ) con o sin neutro.
- Determinación del orden de la rotación de las fases (método 2 hilos): visualización del orden de las fases para una red trifásica.

- Selección de la relación TI (o TC) para la pinza MN93A (calibre 5A) y el adaptador 5A.
- Selección de la relación de transducción para la pinza E3N.
- Reconocimiento automático del tipo del sensor de corriente.
- Visualización de las formas de onda (tensión y corriente).
- Flicker de corta duración (PST).
- Energías activas, reactivas (capacitiva e inductiva) y aparentes (totales en modo trifásico equilibrado).
- Armónicos para la corriente y la tensión hasta el rango 50: valor RMS, porcentaje con respecto al fundamental, mínimo y máximo y (únicamente en modo monofásico) secuencia de los armónicos.
- Armónicos para la potencia aparente (únicamente en modo monofásico) hasta el rango 50: valor, porcentaje con respecto al fundamental, mínimo y máximo.

3.11.2 Funciones de visualización

- Histogramas de armónicos.
- Registro “*Inrush*” (corriente de llamada): visualización de los parámetros útiles para el estudio del arranque de un motor.
 - Valor instantáneo de la corriente en la fecha indicada por el puntero.
 - Valor instantáneo máximo de la corriente (en el arranque entero).
 - Valor RMS del semiperiodo (o lóbulo) de la corriente sobre la cual está posicionado el puntero.
 - Valor RMS semiperiodo máximo de la corriente (en el arranque entero).
 - Hora de inicio del arranque motor.
- Fotografías de pantalla.
- Campaña de registros (“data logging”) (960ko de memoria con fechado y programación del inicio y del final de una campaña de registros). Representación, en forma de histogramas o de curvas, del valor medio de numerosos parámetros en función del tiempo.
- Alarmas. Relación de las alarmas registradas (informe de 4096 alarmas como máximo) (64ko) en función de los umbrales programados en el menú de configuración. Programación del inicio y del final de una vigilancia de alarmas.

3.11.3 Funciones de configuración

- Configuración de la fecha y de la hora.
- Configuración de la luminosidad y del contraste de la pantalla.
- Configuración de los colores de las curvas.
- Configuración del cálculo de la potencia y de la energía reactivas (con o sin armónicos)
- Selección del idioma.
- Selección de la conexión (monofásico estándar o trifásico equilibrado).
- Configuración de los registros y de las alarmas.
- Borrado de todos los datos.

3.12 Abreviaturas

La pantalla del C.A. 8320 utiliza abreviaturas de símbolos eléctricos. Estos símbolos, también utilizados en este manual, son:

Unidad	Designación
\cong	Componentes alterno y continuo.
\sim	Componente alterno sólo.
=	Componente continuo sólo.
ϕ	Desfase de la tensión simple con respecto a la corriente simple.
Acf	Factor de cresta de la corriente.
Ahx	Tasa de armónico de rango 'x' en corriente.
Akf	Factor K (para transformadores).
Arms	Corriente eficaz verdadera.
Athd	Distorsión armónica total de la corriente.
CF	Ver Vcf y Acf.
DC	Componente continuo de la corriente y de la tensión (compuesto en modo 3 ϕ equilibrado).
DF	Factor de distorsión (de la tensión o de la corriente).
DPF	Factor de desplazamiento (coseno de ϕ).
Hz	Frecuencia de la red estudiada.
KF	Ver Akf.
PF	Factor de potencia (ratio de la potencia activa con la potencia aparente).
PST	Ver VPST.


RMS	Ver Arms y Vrms.
Tan	Tangente del ángulo ϕ .
THD	Ver Athd y Vthd.
VA	Potencia aparente (total si 3 ϕ).
VAh	Energía aparente (consumida o generada; total si 3 ϕ).
VAR	Potencia reactiva (total si 3 ϕ).
VARh	Energía reactiva (consumida o generada; total si 3 ϕ).
Vcf	Factor de cresta de la tensión (compuesta si 3 ϕ).
Vhx	Tasa de armónico de rango 'x' en tensión (compuesta si 3 ϕ).
VPST	Flicker de corta duración.
Vrms	Tensión eficaz real (compuesta si 3 ϕ).
Vthd	Distorsión armónica total de la tensión (compuesta si 3 ϕ).
W	Potencia activa (total si 3 ϕ).
Wh	Energía activa (consumida o generada; total si 3 ϕ).



4. TECLA (Configuración)

Esta tecla permite la configuración del C.A 8230. En efecto, antes de utilizarlo por primera vez, y posteriormente cada vez que sea necesario, conviene configurar el aparato; la configuración permanece memorizada incluso cuando el aparato está apagado.

4.1 Submenús disponibles

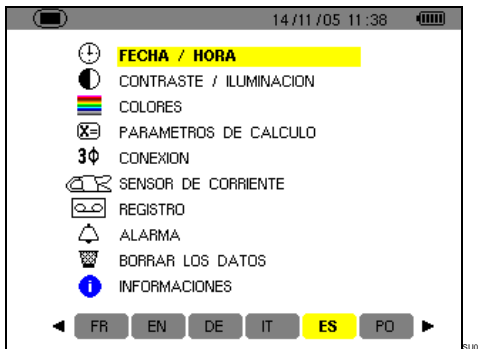Seleccionar el submenú con ▲▼ y validar pulsando ↵.



Designación	Submenú	Ver §
Fecha/Hora	Ajuste de la fecha y hora del sistema.	4.3
Contraste Luminosidad	Ajuste del contraste y de la luminosidad de la pantalla.	4.4
Colores	Definición de los colores de la curva de tensión y de la curva de corriente.	4.5
Parámetros	Selección del uso o no de los armónicos en los cálculos de las magnitudes reactivas (potencias, energías).	4.6
Conexión	Selección del tipo de conexión a la red (atención algunos cálculos dependen de la conexión).	4.7
Sensor	Configuración del sensor MN93A calibre 5A, del sensor E3N o del adaptador 5A.	4.8
Registro	Selección de los parámetros a guardar para  .	4.9
Alarma	Definición de las alarmas utilizadas por  .	4.10
Borrado	Reinicialización del C.A 8230 (configuración de fábrica).	4.11
Informaciones	Versiones informática y material y número de serie del aparato.	4.12

4.2 Idioma de visualización

La selección del idioma de visualización se realiza entre los seis idiomas disponibles (francés, inglés, alemán, Italiano, español y portugués). El idioma activo aparece mediante un icono en fondo amarillo en la parte inferior de la pantalla.

- **Seleccionar el idioma de visualización con las teclas ◀▶; el texto del menú se actualiza inmediatamente.**

Nota: todos los textos visualizados dependen de este parámetro.

4.3 Fecha / Hora

Define la fecha y la hora del sistema. La visualización se presenta de la forma siguiente:

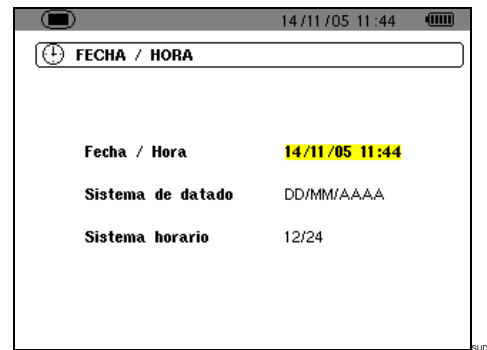



Figura 5: el menú Fecha/Hora.

1. El campo Fecha/Hora es resaltado en amarillo. Para modificar la fecha/hora, pulsar ↵; el resaltado amarillo desaparece. Pulsar ▲▼ para modificar un valor y pulsar ◀▶ para pasar de un campo a otro. Validar con ↵. El resaltado amarillo aparece.
2. Para modificar el sistema de fechado, posicionar el resaltado amarillo sobre el campo con ▲ o ▼. Pulsar ↵; el resaltado amarillo desaparece. Pulsar ▲▼ para seleccionar el modo DD/MM/AAA o MM/DD/AAA. Validar con ↵. El resaltado amarillo aparece.
3. Para modificar el sistema horario, posicionar el resaltado amarillo sobre el campo con ▲▼. Pulsar ↵; el resaltado amarillo desaparece. Pulsar ▲▼ para seleccionar el modo 12/24 o AM/PM. Validar con ↵. El resaltado amarillo aparece.
 - 12/24: visualización de la hora en formato 24 horas.
 - AM/PM: visualización de la hora en formato 12 horas. La hora está seguida por la mención AM o PM.
4. Volver al menú Configuración con  o ver otro menú pulsando una tecla azul.

4.4 Contraste / Luminosidad

Define el contraste y la luminosidad de la pantalla. La visualización se presenta de la forma siguiente:

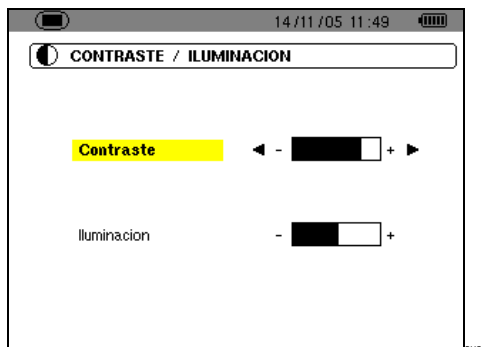






Figura 6: el menú Contraste/Luminosidad.

1. Modificar el contraste con ◀ ▶.
2. Pasar al campo siguiente con ▲ ▼. Modificar la luminosidad con ◀ ▶.
3. Volver al menú *Configuración* pulsando la tecla ↵ o .

4.5 Colores

Define el color de las curvas de tensión y de corriente de las pantallas accesibles con las teclas ,  y . Los colores disponibles son: Magenta, Rojo, Rojo oscuro, Marrón oscuro, Marrón, Naranja, Amarillo, Verde, Verde oscuro, Azul, Azul oscuro, Gris claro, Gris, Gris oscuro, Negro. La visualización se presenta de la forma siguiente:

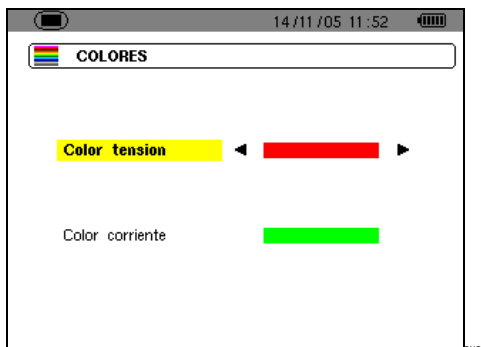



Figura 7: el menú Colores.

1. Seleccionar el color de las curvas de tensión con ◀ ▶.
2. Pasar al campo siguiente con ▲ ▼. Seleccionar el color de las curvas de corriente con ◀ ▶.
3. Volver al menú *Configuración* pulsando la tecla ↵ o .

4.6 Parámetros de cálculo

Define el uso o no de los armónicos en los cálculos de las magnitudes reactivas (potencias y energías).

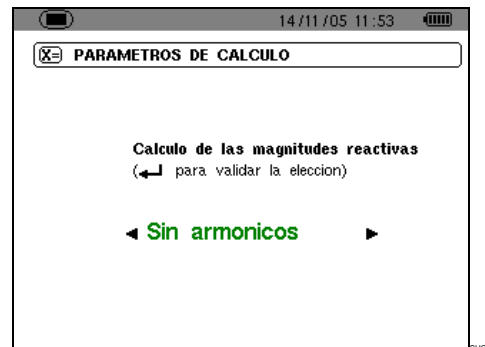


Figura 8: el menú Parámetros de cálculo.

1. Seleccionar *Con armónicos* o *Sin armónicos* con ◀ ▶.
 - *Con armónicos*: se tienen en cuenta los armónicos en el cálculo de las magnitudes reactivas.
 - *Sin armónicos*: sólo el fundamental interviene en el cálculo de las magnitudes reactivas.
2. Validar con ↵ (esta validación es obligatoria para la aplicación del parámetro). El retorno al menú *Configuración* es inmediato.

4.7 3ϕ Conexión

Define el tipo de conexión del C.A 8230 a la red eléctrica.

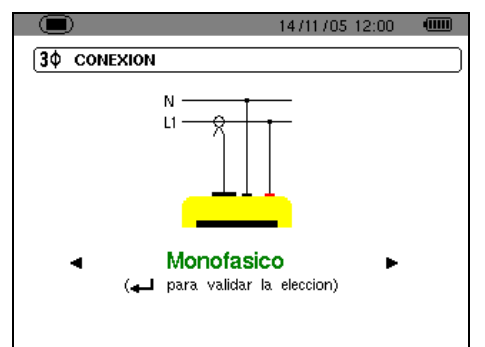


Figura 9: el menú Conexión.

1. Seleccionar *Monofásico* o *Trifásico equilibrado* con ◀ ▶.
 - *Monofásico*: medida de la tensión simple asociada a la corriente simple de una fase.
 - *Trifásico equilibrado*: medida de la tensión compuesta complementaria de la fase de la cual se mide la corriente simple. Esta conexión permite calcular:
 - Las potencias y energías totales de una red trifásica equilibrada (W, Wh, VAR, VARh, VA y VAh).
 - Las magnitudes comunes a las tres fases

(desfase de la tensión simple con respecto a la corriente simple, PF, DPF y tangente).

2. Validar con \leftarrow (esta validación es obligatoria para la aplicación del parámetro). El retorno al menú *Configuración* es inmediato.

4.8 Sensor de corriente

Muestra automáticamente el sensor de corriente conectado a la entrada para sensor amperimétrico (Figura 38).



Figura 10: el menú Sensor de corriente.

Las posibilidades son:


- Pinza MN93: 200 A.
- Pinza MN93A: 100A o 5 A.
- Pinza C193: 1.000 A.
- Amp **FLEX**™ A193: 3.000 A.
- Pinza PAC93: 1.000 A.
- Pinza E3N : 100 A (sensibilidad 10 mV/A) o 10 A (sensibilidad 100 mV/A).
- Adaptador trifásico 5A.

Atención: si se utiliza una *Pinza MN93A* calibre 5 Ao una *Pinza E3N* o un *Adaptador*, la configuración se realiza de la forma siguiente:


1. Definición de la relación de transformación o de transducción.

- Para una pinza 5A, pulsar \leftarrow para configurar la relación de transformación corriente primaria (1 A a 2.999 A) / corriente secundaria (1 A o 5 A). Utilizar \leftarrow para seleccionar los campos y \blacktriangle para seleccionar los valores. Proceder de la misma forma para las corrientes primaria y secundaria.
- Para una pinza E3N, pulsar \leftarrow para configurar la relación de transducción. Utilizar \blacktriangle para seleccionar los valores (sensibilidad 10 mV/A o 100 mV/A).
- *Adaptador*: pulsar \leftarrow para configurar la relación de transformación corriente primaria (1 A a 2999 A) / corriente secundaria (1 A o 5 A). Utilizar \leftarrow para seleccionar los campos y \blacktriangle para seleccionar los valores.

Proceder de la misma forma para las corrientes primaria y secundaria.

2. Validar con \leftarrow (esta validación es obligatoria para la aplicación del parámetro).
3. Volver al menú *Configuración* pulsando la tecla .

4.9 Registro

El C.A 8230 dispone de una función de registro - tecla  - (capítulo 10, página 32) que permite el registro digital de los valores medidos y calculados (Hz, Vrms, Vthd, Athd, etc.). Al no ser necesariamente interesantes todos los valores para una campaña de registro determinada, los valores que se deben vigilar más especialmente son seleccionados en el presente menú de configuración de registro. Cuatro configuraciones independientes pueden ser configuradas, correspondiendo cada una a una necesidad específica del usuario. Éste seleccionará simplemente la configuración deseada en la lista de las cuatro configuraciones configuradas aquí.

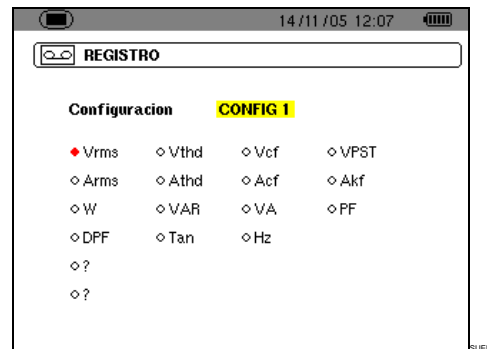


Figura 11: en este ejemplo, sólo las medidas relativas a la Vrms serán registradas.

1. La zona **CONFIG1** está resaltada en amarillo.
2. Para definir la **CONFIG1**, pasar directamente al punto 3. Para definir las configuraciones **CONFIG2**, **CONFIG3** o **CONFIG4**, pulsar \leftarrow y con la tecla \blacktriangle , seleccionar el número de configuración deseada. Pulsar de nuevo \leftarrow para validar.
3. Seleccionar, mediante teclas \blacktriangle y \blacktriangledown , cada una de las informaciones a registrar en la presente configuración en curso de definición pulsando \leftarrow (la selección se presenta entonces un punto rojo).

Los valores registrables son:

Unidad	Designación
Vrms	Tensión eficaz (compuesta si 3 ϕ).
Vthd	Distorsión armónica total de la tensión (compuesta si 3 ϕ).
Vcf	Factor de cresta de la tensión (compuesta si 3 ϕ).

VPST	Flicker de corta duración.
Arms	Corriente eficaz.
Athd	Distorsión armónica total de la corriente.
Acf	Factor de cresta de la corriente.
Akf	Factor K (para transformadores).
W	Potencia activa (total si 3φ).
VAR	Potencia reactiva (total si 3φ).
VA	Potencia aparente (total si 3φ).
PF	Factor de potencia.
DPF	Factor de desplazamiento.
Tan	Tangente.
Hz	Frecuencia de la red.
?	Ver comentario a continuación.

Especificidad para las últimas dos líneas

Se recuerdan a continuación:




Figura 12: estas dos líneas conciernen a los armónicos.

Estas dos líneas conciernen al registro de los armónicos de las magnitudes VAh, Vh y Ah (VAh sólo tiene sentido en conexión monofásica). Para cada una de estas magnitudes, es entonces posible seleccionar los rangos de los armónicos a registrar (entre 0 y 50) y, eventualmente en este intervalo, los armónicos impares únicamente. Proceder de la forma siguiente:

- **Seleccionar el valor a registrar:** una vez resaltada en amarillo la línea ◊?, pulsar la tecla ←. Seleccionar el valor (VAh, Ah, Vh) para el cual los armónicos serán registrados. Validar con →; el campo es resaltado en amarillo. Pulsar ►.
- **Seleccionar el rango del armónico de inicio:** una vez resaltado en amarillo el primero, pulsar la tecla ←. Seleccionar el rango a partir del cual los armónicos serán registrados. Validar con →; el campo es resaltado en amarillo. Pulsar ►.
- **Seleccionar el armónico de fin:** una vez resaltado en amarillo el segundo (superior o igual al rango del armónico de inicio), pulsar la tecla ←. Seleccionar el rango de armónico máximo que será registrado. Validar con →. El campo es resaltado en amarillo. Pulsar ►.
- **armónico impares** (selección y deselección pulsando ←):
 - *Seleccionado*, sólo los armónicos impares entre los dos rangos de armónicos definidos en los puntos anteriores serán registrados.
 - *No seleccionado*, todos los armónicos (pares e impares) entre los dos rangos de

armónicos definidos en los puntos anteriores serán registrados.

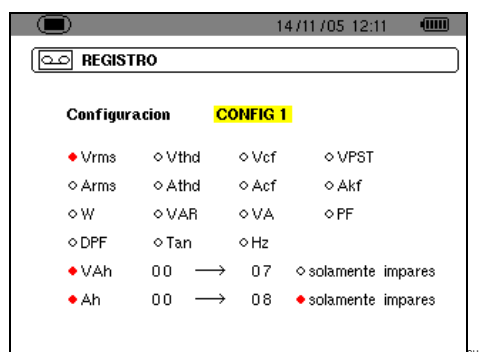


Figura 13: en este ejemplo (línea de abajo), los armónicos 0 a 7 serán registrados para la medida del VAh. Para la medida de los Ah, sólo los armónicos impares incluidos entre 0 y 8 (es decir 1, 3, 5 y 7) serán registrados.

Para deseleccionar un valor seleccionado por error, posicionarse sobre este valor con las teclas ▲▼ o ◀▶ y pulsar de nuevo ←.

4. Salir de este submenú pulsando

Nota: las características de cada una de las configuraciones también podrán ser visualizadas mediante la tecla . Ver capítulo 10, en la página 32.

4.10 Alarma

Esta pantalla define las alarmas que serán utilizadas por la función *Búsqueda de alarmas* (ver capítulo 9, en la página 30).

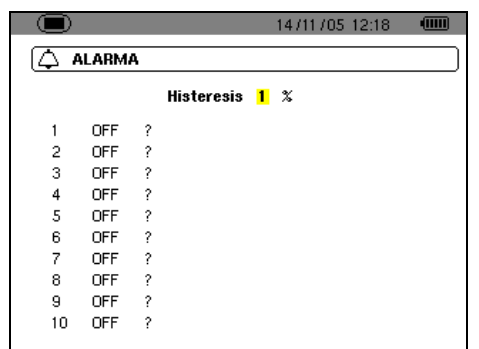


Figura 14: el menú Alarma.

1. **Una vez seleccionada la histéresis, pulsar ← para entrar en modo edición. Modificar este valor (1, 2, 5 o 10%) con las teclas ▲▼ o ◀▶.**
La histéresis corresponde al porcentaje añadido o restado del umbral de alarma elegido que detendrá la alarma en caso de superación (ver detalle en el párrafo 15.2, de la página 47). La histéresis es idéntica para todas las alarmas activas.
2. **Pulsar ← para validar el valor de la histéresis y ► o ▼ para alcanzar el umbral de alarma n°1.**
Si fuera necesario, seleccionar otra alarma con ▲▼ (o ◀▶ si la alarma está indeterminada – icono «?»).

3. Pulsar \leftarrow para definir las características de la alarma seleccionada.
4. Pulsar $\blacktriangle \blacktriangledown$ y seleccionar el valor (Vrms, Arms, VPST, etc. – ver cuadro de párrafo 4.9, página 14) para el cual se define esta alarma. Pulsar \leftarrow para validar y \blacktriangleright para pasar al campo siguiente.
5. Para cada uno de los campos de la misma línea, utilizar las teclas \leftarrow para entrar y salir del modo de edición y $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ para cambiar de campo. En modo edición, $\blacktriangle \blacktriangledown$ permite cambiar el valor considerado; $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ permite pasar de dígito a otro.

Para cada alarma a definir, seleccionar:

- El tipo (Vrms, Arms, VPST, Vcf, Acf, Hz, Akf, Vthd, Athd, W, VAR, VA, DPF, PF, Tan, Vh, Ah y VAh – ver el cuadro de las abreviaturas en la página 10).
Nota: VAh sólo tiene sentido en monofásico.
- El rango del armónico concernido (únicamente para Vh, Ah y VAh).
- El sentido de la alarma ($>$ o $<$ para Hz, Vrms y Arms).
- El umbral de disparo de la alarma (ajuste posible de la potencia de 10 de la unidad para W, VAR y VA).
- La duración mínima de superación del umbral para validación de la alarma (en minutos, segundos o para Vrms y Arms únicamente, en centésimas de segundo).
- La activación de la alarma (ON) o su desactivación (OFF).

6. Volver al menú Configuración pulsando \square .

Ejemplo 1: esta línea de alarma se lee de la forma siguiente:

```
Histéresis 1%
3 ON Arms <0010A 01s
```

La histéresis es del 1%. La alarma puede dispararse (ON). Durante una campaña de alarma (\triangle), la alarma n°3 se disparará si la corriente RMS (Arms) es inferior a 10 A (<0010A). La alarma se detendrá en cuanto la corriente sea superior a 10.1 A (10 A + 1% de histéresis). La alarma será registrada en el informe de alarmas si su duración es superior o igual a 1 segundo (01 s).

Ejemplo 2: esta línea de alarma se lee de la forma siguiente:

```
Histéresis 1%
1 ON Vh 2 >10.0% 10s
```

La histéresis es del 1%. La alarma puede dispararse (ON). Durante una campaña de alarma (\triangle), la alarma n°1 se disparará si el porcentaje de armónico 2 (Vh 2) en tensión supera 10% (>10.0%). La alarma se detendrá en cuanto el porcentaje de armónico 2 en tensión vuelva a pasar por debajo de 9,9% (10% - 1%). La alarma será

registrada en el informe de alarmas si su duración es superior o igual a 10 segundos (10 s).

4.11 \square Borrado de los datos

Borra todos los datos del usuario (configuración, alarmas detectadas, capturas de pantalla, registros).

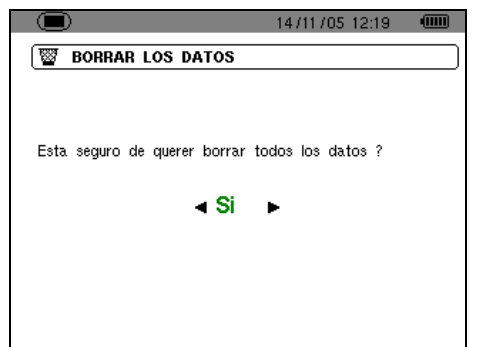


Figura 15: el menú Borrado de los datos.

1. Con la tecla \blacktriangleleft o \blacktriangleright seleccionar **Sí** para borrar los datos o **No** para salir.

2. Pulsar \leftarrow . Si, en el punto anterior, la elección fue:

- **No**, hay retorno al menú Configuración.
- **Sí**, aparece el mensaje *Borrado de los datos en curso*. El aparato se apaga entonces automáticamente. Al reiniciarse, los menús están en inglés; el C.A 8230 está vacío de toda información (configuración de fábrica).

Nota: pulsando la tecla \square se vuelve al menú Configuración.

4.12 i Informaciones

Esta pantalla muestra el número de serie del aparato, la versión del software y la versión del material.

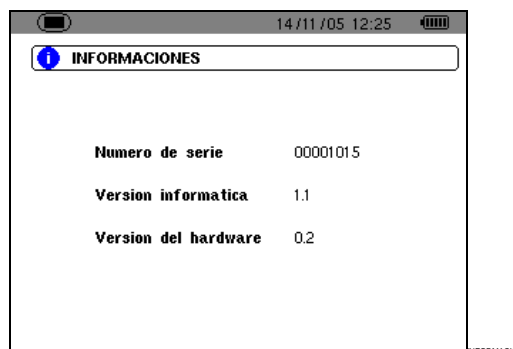


Figura 16: el menú Informaciones.

Volver al menú Configuración pulsando \leftarrow o \square .

5. TECLA (Formas de onda)

Esta tecla permite ver las curvas de corriente y tensión así como valores medidos y calculados a partir de las tensiones y de las corrientes (excepto potencia, energía y armónicos).

5.1 Submenús disponibles

Están listados en la pantalla siguiente y tratados individualmente en los párrafos siguientes.

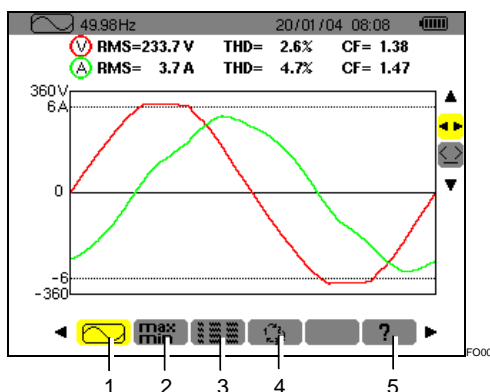


Figura 17: ejemplo de visualización de Formas de onda.

Marca	Submenús	Ver
1.	Visualización de las formas de onda (corriente, tensión) del valor eficaz, del THD y del factor de cresta con puntero de desplazamiento temporal.	5.2
2.	Medida de los valores (RMS sobre semiperiodo) máximos, mínimos y medias de la tensión y de la corriente, así como los valores de las crestas positivas y negativas instantáneas de la tensión y de la corriente.	5.3
3.	Visualización simultánea de todas las medidas de tensión y de corriente (RMS, DC, THD, CF, PST, KF, DF).	5.4
4.	Determinación del orden de las fases.	5.5
5.	Ayuda en línea para este modo.	

Nota: en caso de una conexión en trifásico equilibrado (selección en la *Configuración de Conexión / Trifásico equilibrado*, ver § 4.7, página 13), un símbolo 3ϕ aparece en la barra superior de la pantalla. Las medidas visualizadas son entonces las medidas de tensión compuesta y de corriente simple.



Figura 18: el signo 3ϕ en la parte superior de la pantalla indica una configuración de conexión en trifásico equilibrado.

Nota: consultar el párrafo 15.3 de la página 52 para los detalles de la visualización en el modo *Formas de onda*.

5.2 Formas de onda

Esta función muestra las formas de onda (corriente, tensión), el valor eficaz, el THD y el factor de cresta con puntero de desplazamiento temporal.

Las informaciones se leen de la forma siguiente.

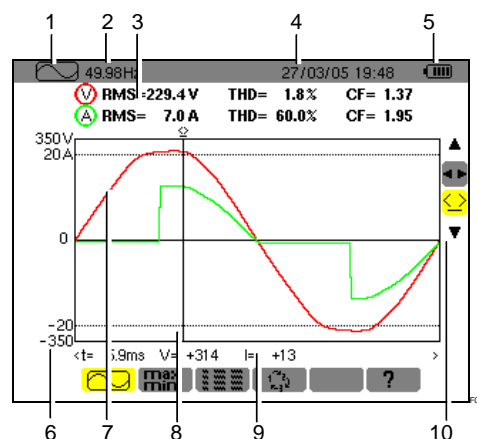




Figura 19: las informaciones de la pantalla Formas de onda.


Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Frecuencia instantánea de la red (rango de medida: 40 Hz a 69 Hz).
3.	RMS : valores eficaces alternos de la tensión simple (600 V max) o de la tensión compuesta (660 V max) y de la corriente (6.500 A max). THD : tasa de distorsión armónica total. CF : factores cresta.
4.	Fecha y hora actuales.
5.	Nivel de carga de la batería.
6.	Eje de los valores de corriente y de tensión con puesta a escala automática.
7.	Visualización de las formas de onda (tensión y corriente).
8.	Puntero de medida instantánea visualizado por selección de la herramienta  (marca 10). Los valores están disponibles en la zona justo por debajo de las curvas (marca 9). Desplazamiento del puntero con \leftarrow \rightarrow .
9.	Valor instantáneo de las señales en la intersección del puntero (marca 8) y de las curvas. t: tiempo relativo con respecto al inicio del periodo. V: valor instantáneo de la tensión. I: valor instantáneo de la corriente.

(continuación del cuadro en la página 18)

(Continuación del cuadro de la página 17)

10. Utilizar ▲▼ para seleccionar una herramienta.

: herramienta de selección del submenú con ◀▶.

: herramienta de gestión del puntero de medida instantánea sobre un punto de curva. Utilizar las teclas ◀▶ para desplazar el puntero sobre la escala del tiempo. La zona de medida (marca 9) está reactualizada. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ permite pasar en avance rápido.

5.3 Máximo - Mínimo

Esta función muestra los valores (RMS sobre semiperiodo) máximos, mínimos y medias de la tensión y de la corriente, así como los valores de las crestas positivas y negativas instantáneas de la tensión y de la corriente. Las informaciones indicadas son:

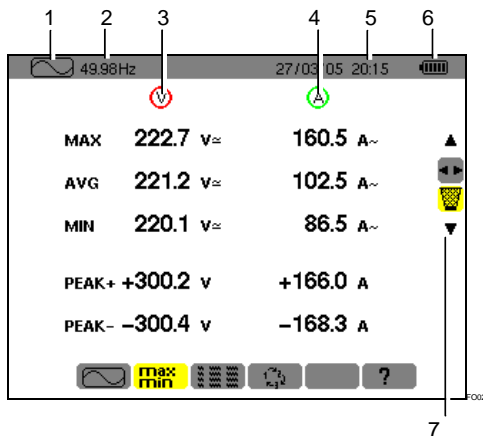

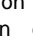


Figura 20: las informaciones de la pantalla Max-Min.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Frecuencia instantánea de la red (rango de medida: 40 Hz a 70 Hz).
3.	Columna de los valores relativos a la tensión. Max : valor RMS semiperiodo real de la tensión alterna medida desde la puesta en tensión del C.A 8230 o desde la última selección de la herramienta  . Calcula todos los semiperiodos (es decir cada 10 ms para una señal de 50 Hz). AVG : tensión RMS verdadera calculada sobre un segundo de la señal. Min : valor RMS semiperiodo verdadero mínimo de la tensión alterna medida desde la puesta en tensión del C.A 8230 o desde la última selección de la herramienta  . Calcula todos los semiperiodos (es decir cada 10 ms para una señal de 50 Hz). Peak + : valor de cresta positiva instantánea de la forma de onda.


Peak -: valor de cresta negativa instantánea de la forma de onda.


4. Informaciones idénticas a las descritas en el punto 3, pero relativas a la corriente.

5. Fecha y hora actuales.

6. Nivel de carga de la batería.

10. Utilizar ▲▼ para seleccionar una herramienta.

: herramienta de selección del submenú con ◀▶.

: herramienta de reinicialización de los Máximos y Mínimos visualizados en cuanto se pulse la tecla ↵. Revisualización inmediata con los nuevos valores.

5.4 Visualización simultánea

Esta función muestra el conjunto de las medidas de tensión y de corriente (RMS, DC, THD, CF, PST, KF, DF). Las informaciones visualizadas se leen de la forma siguiente.

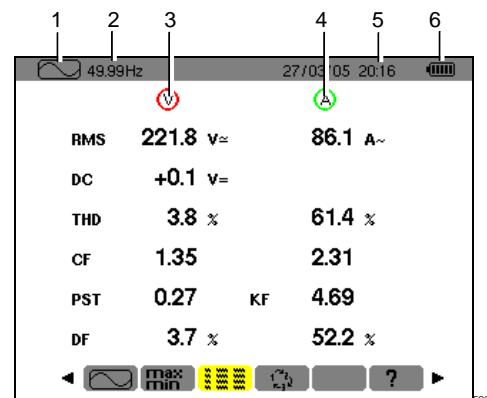


Figura 21: las informaciones de la pantalla de visualización simultánea.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Frecuencia instantánea de la red (rango de medida: 40 Hz a 70 Hz).
3.	Columna de los valores relativos a la tensión. RMS : valor eficaz verdadero calculado sobre 1 segundo. DC : offset (componente continuo). THD : tasa de distorsión armónica total (también llamado THD-F). CF : factor de cresta calculado en forma de onda visualizada. PST : flicker de corta duración (sobre 10 minutos). DF : factor de distorsión (también llamado THD-R).

(continuación del cuadro en la página 19).

(Continuación del cuadro de la página 18)

4. Columna de los valores relativos a la corriente.

RMS: valor eficaz calculado sobre 1 segundo (el valor RMS de la corriente es verdadero - con componente continuo - únicamente con pinzas PAC y E3N).

THD: tasa de distorsión armónica total (también llamado THD-F).

CF: factor de cresta calculado en la forma de onda visualizada.

DC: componente continuo de la corriente, únicamente con pinzas PAC y E3N.

KF: factor K. Proporciona una indicación sobre la suma de armónicos en corriente y permite ayudar a elegir un transformador.

DF: factor de distorsión (también llamado THD-R).

5. Fecha y hora actuales.
6. Nivel de carga de la batería.

5.5 Rotación de las fases

Este submenú determina el orden de las fases de una red trifásica en tres etapas. La determinación del orden de las fases puede realizarse indistintamente en modo conexión monofásica o trifásica equilibrada.

5.5.1 Etapa núm. 1

1. Conectar los 2 cables de medida de tensión a las entradas **Com** y **+** del C.A 8230 y posicionar las puntas de prueba sobre las fases supuestas L1 y L2.
2. La pantalla siguiente muestra el modo operatorio...



Figura 22: la etapa núm. 1 de Rotación de las fases.

... pulsar la tecla ←.

3. La pantalla indica que la medida está en curso.



Figura 23: la pantalla durante la medida.

5.5.2 Etapa núm. 2

La pantalla siguiente muestra la etapa núm. 2...



Figura 24: la etapa núm. 2 de Rotación de las fases.

... posicionar la punta de prueba roja sobre la supuesta fase L3. No pulsar ninguna otra tecla; esperar el resultado de la medida como se indica en la etapa 3.



Figura 25: la medida está en curso.

5.5.3 Etapa núm. 3

La pantalla indica el orden de las fases.

Aparece Sentido indirecto

La supuesta fase L3 está adelantada con respecto a la supuesta fase L2 que está adelantada con respecto a la supuesta fase L1.

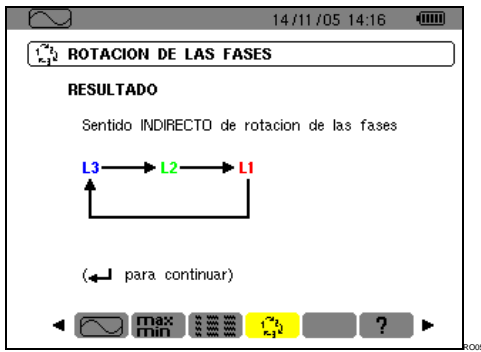


Figura 26: ejemplo del resultado de una medida de un sentido de fases indirecto.

Aparece Sentido directo

La supuesta fase L1 está adelantada con respecto a la supuesta fase L2 que a su vez está adelantada con respecto a la supuesta fase L3.

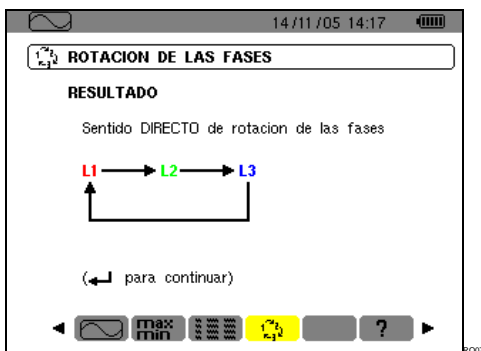


Figura 27: ejemplo del resultado de una medida de un sentido de fases directo.

5.5.4 Mensajes de error

En caso de que sea imposible realizar una medida, aparece un mensaje de advertencia.

Tiempo de espera superado

Un tiempo máximo de 10 segundos está autorizado entre las etapas 1 y 2.

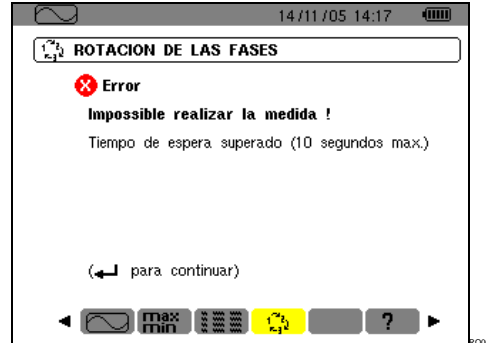


Figura 28: tiempo de espera superado.

Frecuencia fuera de límite o señal demasiado débil

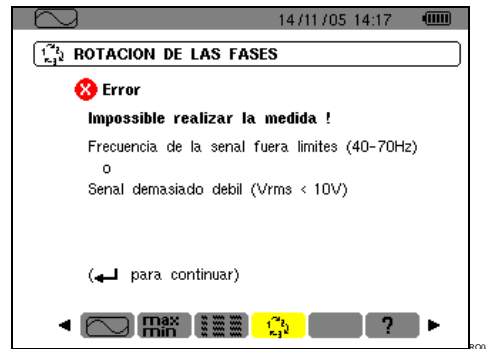


Figura 29: frecuencia fuera de límite o señal demasiado débil.

6. TECLA (Potencias y energías)

Esta tecla permite ver las medidas relacionadas con las potencias y energías.

6.1 Submenús disponibles

Están listados en la pantalla siguiente y tratados individualmente en los párrafos siguientes.

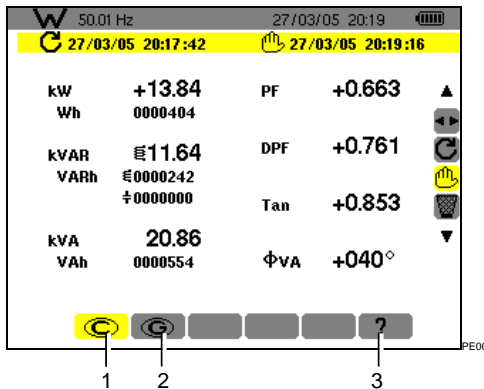


Figura 30: ejemplo de visualización de medidas de potencias y energías.

Marca	Submenús	Ver §
1.	Visualización de las energías consumidas.	6.2
2.	Visualización de las energías generadas.	6.3
3.	Ayuda en línea para este modo.	

Nota: en caso de una conexión trifásica equilibrada (selección en la *Configuración de Conexión / Trifásico equilibrado*, ver § 4.7, página 13), aparece el símbolo 3ϕ en la barra superior de la pantalla. Las medidas visualizadas son entonces las medidas de la red trifásica equilibrada. Las potencias y las energías son medidas en la fase considerada y multiplicadas por 3. Las demás medidas no cambian.



Figura 31: el signo 3ϕ en la parte superior de la pantalla indica una configuración en trifásico.

6.2 Energías consumidas


Este submenú muestra, para un periodo de tiempo definido por el operario:

- La potencia activa.
- Las potencias reactivas (capacitivas o inductivas).
- La potencia aparente.

Nota: en caso de una conexión trifásica equilibrada (selección en la *Configuración de Conexión / Trifásico equilibrado*), aparece el símbolo 3ϕ en la

barra superior de la pantalla. Las energías y las potencias visualizadas son entonces las energías y las potencias totales de la red trifásica equilibrada. Las demás medidas no cambian.

6.2.1 Iniciar el recuento de energía

1. Con la tecla ∇ , seleccionar la herramienta  (parte derecha de la pantalla).

2. Pulsar \leftarrow para iniciar el recuento.


La parte superior izquierda de la pantalla muestra la fecha y la hora de inicio de la medida:



6.2.2 Recuento efectivo de la energía

Los contadores de energía se inician y totalizan los diferentes tipos de energías (los ocho contadores de energía - 4 contadores de energía consumida y 4 contadores de energía generada - se inician).

6.2.3 Parada del recuento de energía

1. Con la tecla ∇ , seleccionar la herramienta  (parte derecha de la pantalla).

2. Pulsar \leftarrow para detener el recuento.

La parte superior derecha de la pantalla muestra la fecha y la hora de fin de la medida:



Nota: una parada es definitiva. No hay reanudación posible. Los 8 contadores de energía se detienen.

6.2.4 Lectura recuento de energía

Las medidas se interpretan de la forma siguiente

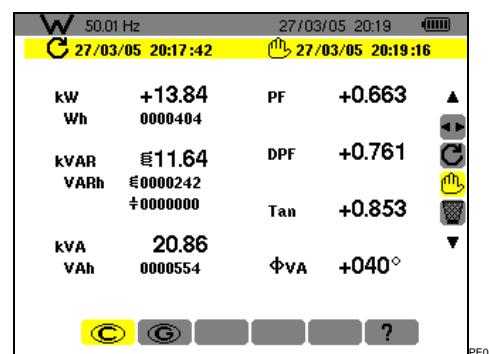





Figura 32: ejemplo de visualización de medidas de potencias y de energías después de un recuento.

Unidad	Función
W	Potencia activa.
Wh	Energía activa consumida.
VAR	Potencia reactiva:
	Ξ Inductiva.
	\ddagger Capacitiva.

VARh	Energía reactiva consumida.  Inductiva.  Capacitiva.
VA	Potencia aparente.
VAh	Energía aparente consumida.
PF	Factor de potencia (ratio de la potencia activa con la potencia aparente).
DPF	Factor de desplazamiento (coseno de ϕ).
Tan	Tangente del ángulo ϕ .
ϕ	Desfase de la tensión simple con respecto a la corriente simple.

6.2.5 Puesta a cero del recuento de energía

1. **Seleccionar la herramienta**  (parte derecha de la pantalla).
2. **Pulsar \leftarrow para reiniciar el recuento.**
 Todos los valores de energía son reinicializados, incluidas las energías generadas (ver § 6.3). Los ocho contadores de energía son reinicializados.


6.3 Energías generadas

Este submenú muestra, para un periodo de tiempo definido por el operario:

- La potencia activa.
- Las potencias reactivas (capacitivas o inductivas).
- La potencia aparente.

Nota: en caso de una conexión trifásica equilibrada seleccionada en la *Configuración de Conexión / Trifásico equilibrado*, aparece un símbolo 3ϕ en la barra superior de la pantalla. Las energías y las potencias visualizadas son entonces las energías y las potencias totales de la red trifásica equilibrada. Las demás medidas no cambian.

6.3.1 Iniciar el recuento de energía


1. **Con la tecla \blacktriangledown , seleccionar la herramienta**  (parte derecha de la pantalla).
2. **Pulsar \leftarrow para iniciar el recuento.**
 La parte superior izquierda de la pantalla muestra la fecha y la hora de inicio de la medida:

 27/03/05 20:17:42

6.3.2 Recuento efectivo de la energía

Los contadores de energía se inician y totalizan los diferentes tipos de energías (los ocho contadores de energía - 4 contadores de energía consumida y 4 contadores de energía generada - se inician).

6.3.3 Parada del recuento de energía

1. **Con la tecla \blacktriangledown , seleccionar la herramienta**  (parte derecha de la pantalla).

2. **Pulsar \leftarrow para detener el recuento.**

Nota: una parada es definitiva. No hay reanudación posible. Los 8 contadores de energía se detienen.

La parte superior derecha de la pantalla muestra la fecha y la hora de fin de la medida:

 27/03/05 20:19:16

6.3.4 Lectura recuento de energía

Las medidas se interpretan de la forma siguiente

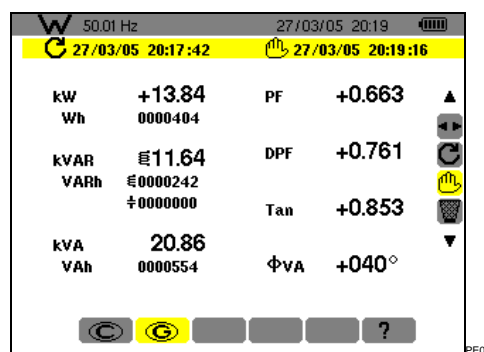







Figura 33: ejemplo de visualización de medidas de potencias y de energías después de un recuento.

Unidad	Función
W	Potencia activa.
Wh	Energía activa generada.
VAR	Potencia reactiva:  Inductiva.  Capacitiva.
VARh	Energía reactiva generada:  Inductiva.  Capacitiva.
VA	Potencia aparente.
VAh	Energía aparente generada.
PF	Factor de potencia (ratio de la potencia activa con la potencia aparente).
DPF	Factor de desplazamiento (coseno de ϕ).
Tan	Tangente del ángulo ϕ .
ϕ	Desfase de la tensión simple con respecto a la corriente simple.

6.3.5 Puesta a cero del recuento de energía

1. **Con la tecla \blacktriangledown , seleccionar la herramienta**  (parte derecha de la pantalla).

2. **Pulsar \leftarrow para reiniciar el recuento.**

Todos los valores de energía son reinicializados, incluidas las energías consumidas (ver § 6.2).

Los ocho contadores de energía son reinicializados.

Nota: ver el diagrama de los 4 cuadrantes de las potencias en el párrafo 15.4, en la página 52.

7. TECLA (Armónicos)

Esta tecla muestra la representación de las tasas de armónicos de la tensión, de la corriente y de la potencia aparente por rango. Permite determinar las corrientes armónicas producidas por las cargas no lineales así como el análisis de los problemas generados por estos armónicos en función de su rango (calentamiento de los neutros, de los conductores, de los motores, etc.).

7.1 Submenús disponibles

Están listados en la pantalla siguiente y tratados individualmente en los párrafos siguientes.

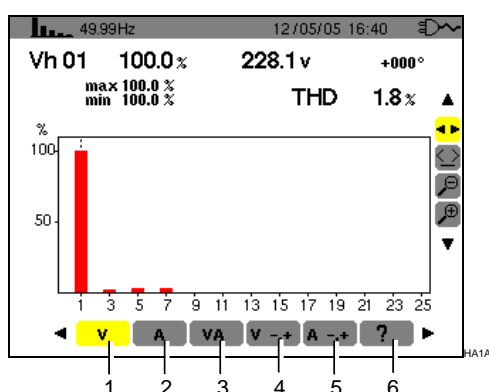


Figura 34: ejemplo de visualización de los Armónicos.

Marca	Submenús	Ver
1.	Análisis de los armónicos de la tensión.	7.2
2.	Análisis de los armónicos de la corriente.	7.3
3.	Análisis de los armónicos de la potencia aparente (*).	7.4
4.	Secuencias de armónicos de tensión (*).	7.5
5.	Secuencias de armónicos de corriente (*).	7.6
6.	Ayuda en línea para este modo.	

(*): estos submenús no están disponibles en conexión trifásica equilibrada.



Figura 35: el signo 3 ϕ en la parte superior de la pantalla indica una configuración trifásica.

7.2 Tensión

Este submenú muestra los armónicos de la tensión. Las informaciones visualizadas se leen de la forma siguiente.


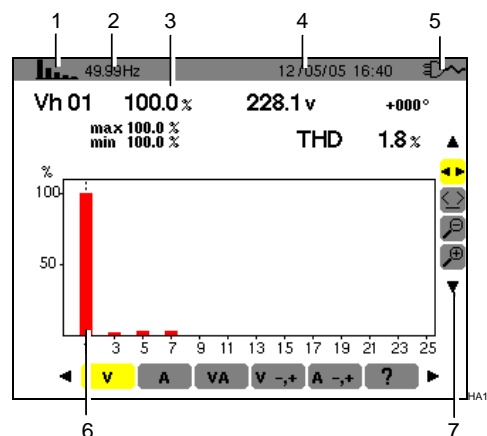


Figura 36: ejemplo de visualización de los armónicos de la tensión.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Frecuencia instantánea.
3.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Vh 01 100.0% 228.1 v +000° max 100.0% THD 1.8% min 100.0%</p> </div> <p>Estas informaciones son relativas al armónico localizado debajo del puntero (ver marca 7).</p> <p>Vh xx: número del armónico.</p> <p>%: tasa de armónico con respecto al armónico fundamental (rango 1).</p> <p>v: tensión eficaz del armónico considerado.</p> <p>+000°: desfase con respecto al armónico fundamental (rango 1).</p> <p>Max – Min: indicadores de máximo y mínimo de la tasa del armónico considerado (reinicializados en cada cambio de número de armónico).</p> <p>THD: distorsión armónica total (también llamada THD-F).</p>
4.	Fecha y hora actuales.
5.	Nivel de carga de la batería.

Continuación del cuadro en la página 25.

6.

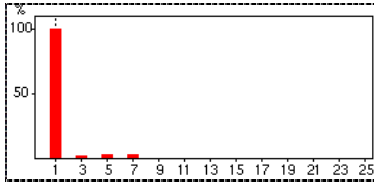

El eje horizontal indica los rangos de los armónicos.

Visualización del nivel de armónicos en porcentaje con respecto al fundamental (rango 1).

Rango 0: componente continuo.

Rango (1 a 25): rango de los armónicos. En cuanto el puntero supera el rango 25, aparece el intervalo 26 a 50.

Nota: el icono ► a la derecha del armónico 25 indica la presencia de armónicos de rango superior a 25.

7. Utilizar ▲▼ para seleccionar una herramienta.



: herramienta de selección de submenús.



: herramienta de gestión del puntero de barra de histograma. Utilizar las teclas ◀▶ para desplazar el puntero de un armónico a otro. La zona de medida (marca 3) se reactualiza. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ pasa a avance rápido.



: herramienta de 'zoom out'. Cada impulso sobre ↵ aumenta la escala vertical.



: herramienta de 'zoom in'. Cada impulso sobre ↵ disminuye la escala vertical.

7.3 **A** Corriente

Este submenú muestra los armónicos de la corriente. Las informaciones visualizadas se leen de la forma siguiente.

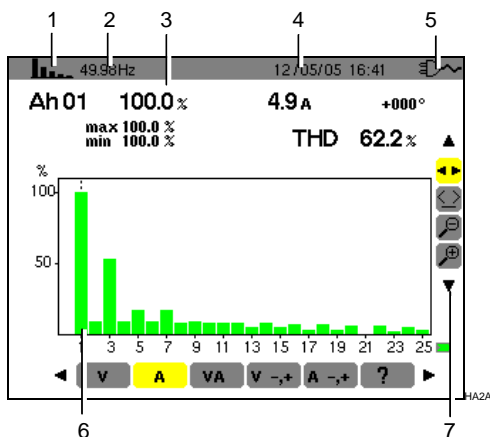


Figura 37: ejemplo de visualización de los armónicos de la corriente.

Marca Función

1. Recordatorio del modo utilizado.

2. Frecuencia instantánea.

3.

Ah01	100.0%	4.9A	+000°
max	100.0%		
min	100.0%	THD	62.2%

Estas informaciones son relativas al armónico localizado debajo del puntero (ver marca 7).

Ah xx: número del armónico.

%: tasa de armónico con respecto al armónico fundamental (rango 1).

A: corriente eficaz del armónico considerado.


+000°: desfase con respecto al armónico fundamental (rango 1).

Max – Min: indicadores de máximo y mínimo de la tasa del armónico considerado (reinicializados en cada cambio de número de armónico).

THD: distorsión armónica total (también llamada THD-F).

4. Fecha y hora actuales.

5. Nivel de carga de la batería.

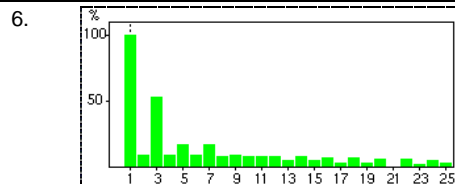

El eje horizontal indica los rangos de los armónicos.

Visualización del nivel de armónicos en porcentaje con respecto al fundamental (rango 1).

Rango 0: componente continuo (únicamente con pinzas PAC y E3N).

Rango (1 a 25): rango de los armónicos. En cuanto el puntero supera el rango 25, aparece el intervalo 26 a 50.

Nota: el icono ► a la derecha del armónico 25 indica la presencia de armónicos de rango superior a 25.

7. Utilizar ▲▼ para seleccionar una herramienta.



: herramienta de selección de submenús.



: herramienta de gestión del puntero de barra de histograma. Utilizar las teclas ◀▶ para desplazar el puntero de un armónico a otro. La zona de medida (marca 3) es reactualizada. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ pasa a avance rápido.



: herramienta de 'zoom out'. Cada impulso sobre ↵ aumenta la escala vertical.



: herramienta de 'zoom in'. Cada impulso sobre ↵ disminuye la escala vertical.

7.4 VA Potencia aparente

Este submenú no está disponible para una conexión trifásica equilibrada. Para una conexión monofásica, este submenú muestra los armónicos de la potencia aparente. Las informaciones son:

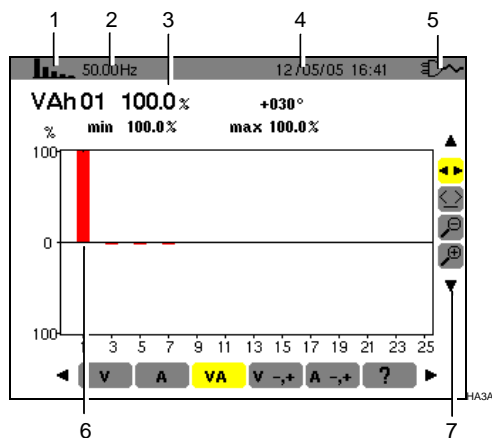


Figura 38: ejemplo de visualización de los armónicos de la potencia aparente.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Frecuencia instantánea.
3.	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> VAh01 100.0% +030° % min 100.0% max 100.0% </div> <p>Estas informaciones son relativas al armónico localizado debajo del puntero (ver marca 7).</p> <p>VAh xx: número del armónico.</p> <p>%: tasa de armónico con respecto al armónico fundamental (rango 1).</p> <p>+030°: desfase del armónico tensión con respecto al armónico corriente para el rango considerado.</p> <p>Min – Max: indicadores de máximo y mínimo de la tasa del armónico considerado (reinicializados en cada cambio de número de armónico).</p>
4.	Fecha y hora actuales.
5.	Nivel de carga de la batería.
6.	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> </div>

El eje horizontal indica los rangos de los armónicos (las barras del histograma por encima del eje horizontal corresponden a una potencia armónica consumida, mientras que las barras por debajo corresponden a una potencia armónica generada).

Visualización del nivel de armónicos en porcentaje con respecto al fundamental

(rango 1).

Rango 0: componente continuo (únicamente con pinzas PAC y E3N).

Rango (1 a 25): rango de los armónicos. En cuanto el puntero supera el rango 25, el intervalo 26 a 50 aparece.

Nota: el icono ► a la derecha del armónico 25 indica la presencia de armónicos de rango superior a 25.

7. Utilizar ▲▼ para seleccionar una herramienta.

◀▶: herramienta de selección de submenús.

◀▶: herramienta de gestión del puntero de barra de histograma. Utilizar las teclas ◀▶ para desplazar el puntero de un armónico a otro. La zona de medida (marca 3) está reactualizada. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ pasa a avance rápido.

🔍: herramienta de 'zoom out'. Cada impulso sobre ↵ aumenta la escala vertical.

🔍: herramienta de 'zoom in'. Cada impulso sobre ↵ disminuye la escala vertical.

7.5 V -,+ Modo experto Tensión

Este submenú no está disponible para una conexión trifásica equilibrada. Para una conexión monofásica, este submenú muestra el modo *Experto en tensión*. Afecta principalmente a las máquinas giratorias. Esta pantalla permite clasificar los rangos de armónicos de tensión en 3 secuencias: la secuencia "negativa", la secuencia "cero" y la secuencia "positiva". Las informaciones visualizadas se leen de la forma siguiente.


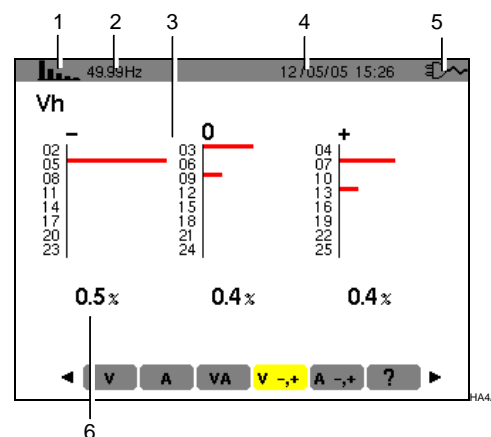


Figura 39: ejemplo de visualización de los armónicos de tensión en función de su efecto.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Frecuencia instantánea.

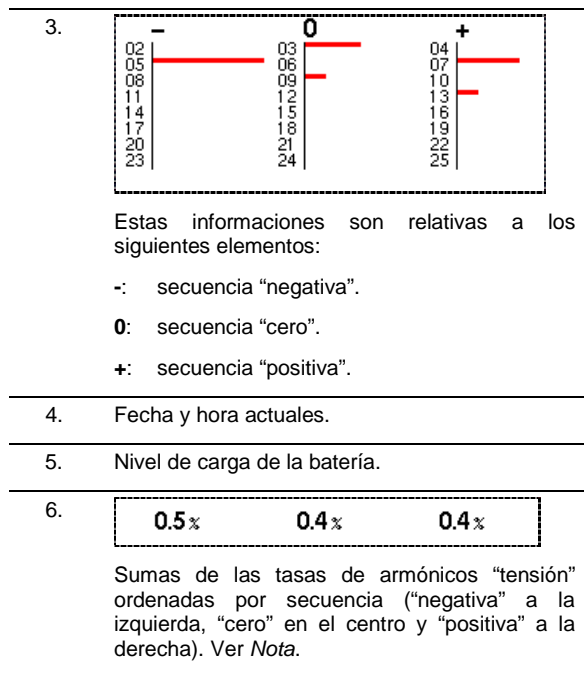

7.6 **A -,+** Modo experto Corriente

Este submenú no está disponible para una conexión trifásica equilibrada. Para una conexión monofásica, este submenú muestra el modo *Experto en corriente*. Concierno principalmente a las máquinas giratorias. Esta pantalla permite clasificar los rangos de armónicos de corriente en 3 secuencias: la secuencia "negativa", la secuencia "cero" y la secuencia "positiva". Las informaciones visualizadas se leen de la forma siguiente.


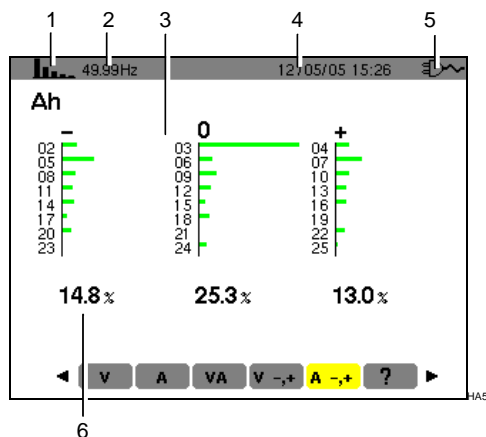


Figura 40: ejemplo de visualización de los armónicos de corriente en función de su efecto.



Nota: los efectos de las secuencias son los siguientes:

- **Secuencia "negativa"**
 - Recalentamiento de la máquina giratoria.
 - Disminución del par.
 - Oscilaciones mecánicas.
 - Aumento de la solicitud en corriente para una carga determinada.
 - Envejecimiento prematuro de la máquina giratoria.
- **Secuencia "cero"**
 - Recalentamiento de la máquina giratoria.
 - Aumento de la solicitud en corriente para una carga determinada.
 - Sobrecarga del neutro.
 - Envejecimiento prematuro de la máquina giratoria.

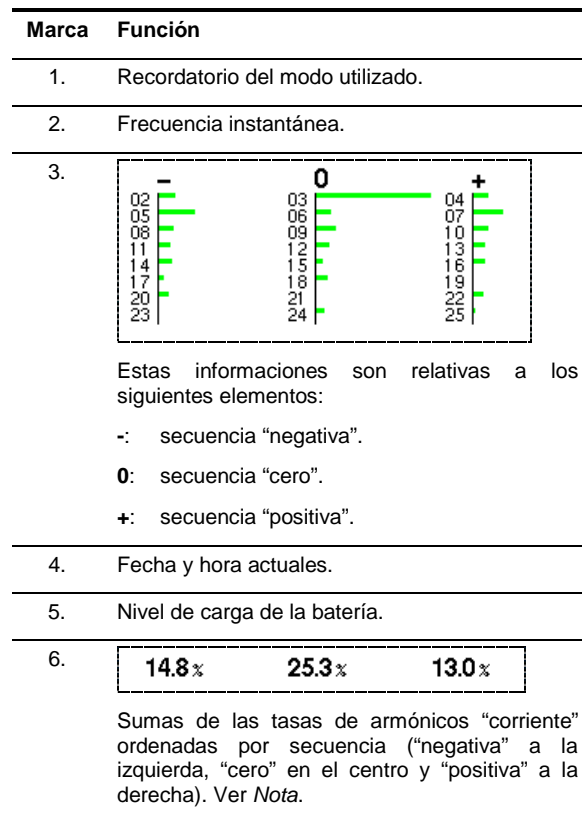




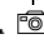
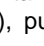

8. TECLA (Fotografía de pantalla)









Esta tecla permite:



- La fotografía de un máximo de 8 pantallas para su posterior consulta; consultar el § 8.1.
- La visualización de las fotografías de pantalla previamente almacenadas; consultar el § 8.2.

Posteriormente, se podrán transferir las pantallas memorizadas a un PC mediante la aplicación *DataViewer* (ver el manual correspondiente).

8.1 Fotografía de una pantalla

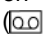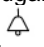Para fotografiar una pantalla cualquiera (, , , , , , , pulsar durante 2 segundos .

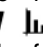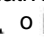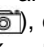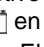La parte superior izquierda de la pantalla muestra, en lugar del icono relativo al modo activo (, , , , , , o , el icono  en cuanto se termine la fotografía de pantalla. El C.A 8230 ha guardado la imagen.

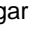Atención: el C.A 8230 puede memorizar 8 fotografías de pantalla como máximo. El intento de fotografiar un 9ª pantalla es imposible y provoca la aparición, en la parte superior izquierda de la pantalla, del icono  en lugar del icono  (marca 1).

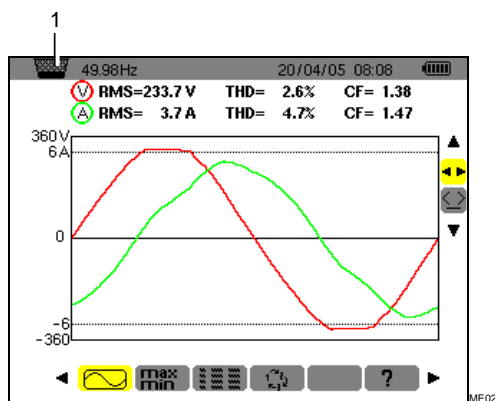

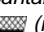


Figura 41: si la memoria de imagen está llena, un intento de fotografía de pantalla con la tecla  mostrará el icono de papelera  (marca 1).

8.2 Gestión de las fotografías de pantalla


Esta gestión corresponde a las fotografías de pantallas memorizadas, es decir:

- La **visualización** de la lista de las fotografías de pantalla (ver § 8.2.2).
- La **visualización** de una de las fotografías de pantalla (ver § 8.2.3).

- El **borrado** de una o varias fotografías de pantalla (ver § 8.2.4).

8.2.1 Funciones disponibles

Para entrar en el modo de las fotografías de pantalla, pulsar **brevemente** la tecla .

Recordatorio: un impulso de 2 segundos sobre la tecla  se activa la función de fotografía de pantalla (§ 8.1).

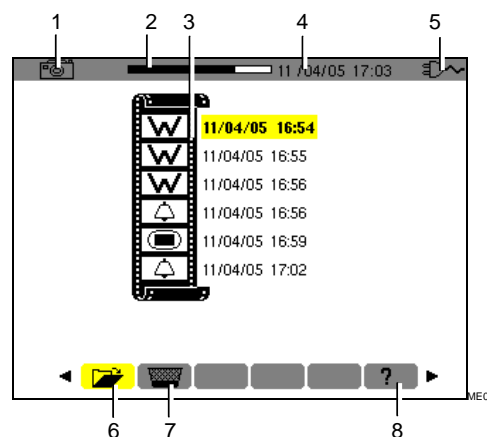
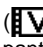



Figura 42: ejemplo de visualización de una lista de fotografías de pantalla.

Marca	Función	Ver
1.	Recordatorio del modo utilizado.	
2.	Indicador de memoria de imágenes libre. La zona negra corresponde a la memoria utilizada; la zona blanca corresponde a la memoria libre.	
3.	Lista de las fotografías memorizadas: Cada icono () representa el tipo de pantalla memorizado (registro, alarma, formas de onda, etc.) de acuerdo con los iconos de las teclas de modo. Está seguido por la fecha y la hora de la fotografía de pantalla.	
4.	Fecha y hora actuales.	
5.	Nivel de carga de la batería.	
6.	Submenú de visualización de la lista de las fotografías de pantalla (submenú actual).	8.2.2
7.	Submenú de borrado de una fotografía de pantalla.	8.2.4
8.	Submenú de ayuda en línea para este modo.	


8.2.2 Ver la lista de las fotografías

A partir de cualquier función activa, pulsar brevemente la tecla .

La pantalla presenta la lista de las fotografías de pantalla almacenadas (Figura 42).


8.2.3 Ver una fotografía de la lista

Proceder de la forma siguiente:

1. Una vez en pantalla la lista de las fotografías de pantallas (Figura 42), verificar que el submenú  (en la parte inferior de pantalla) está seleccionado.
2. Seleccionar la fotografía a ver con ▲▼.
3. Pulsar ← para ver la fotografía seleccionada.
4. Volver a la lista de las fotografías de pantallas (Figura 42) mediante ←.

8.2.4 Borrado de una fotografía de la lista

Proceder de la forma siguiente:

1. Una vez en pantalla la lista de las fotografías de pantallas (Figura 42), seleccionar el submenú  (parte inferior de la pantalla) con ◀▶.
2. Seleccionar la fotografía a borrar con ▲▼.
3. Pulsar ← para borrar la fotografía seleccionada.
La fotografía ha sido borrada de la lista de las fotografías de pantalla.

9. TECLA (Búsqueda de alarmas)

Este modo detecta las superaciones de umbrales de los valores (Vrms, Arms, VPST, Vcf, Acf, Hz, Akf, Vthd, Athd, W, VAR, VA, DPF, PF, Tan, Vh, Ah y VAh) que el usuario desea vigilar. Estos valores a vigilar:

- Han sido definidos en la pantalla *Configuración / Alarma* (ver § 4.10, página 15).
- Deben poseer el estado **ON** en esa misma pantalla.

Posteriormente, se pondrán a transferir las alarmas memorizadas al PC mediante la aplicación *Data Viewer* (ver el manual correspondiente).

9.1 Submenús disponibles

Están listados en la pantalla siguiente y tratados individualmente en los párrafos siguientes.

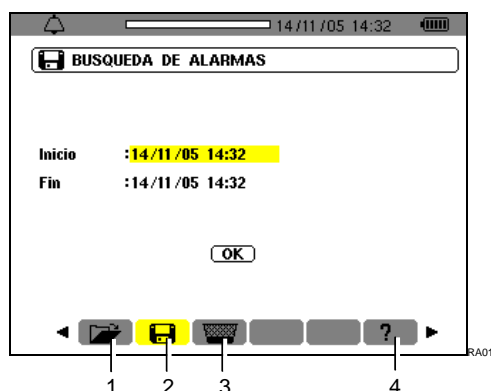


Figura 43: la pantalla al solicitar el modo Búsqueda de alarmas.

Marca	Submenús	Ver
1.	Visualización del informe de alarmas.	9.3
2.	Programación de la campaña de registro de las alarmas detectadas.	9.2
3.	Borrado completo del informe de alarmas.	9.4
4.	Ayuda en línea para este modo.	

9.2 Programación de una campaña de alarmas

Este submenú permite definir las características horarias de inicio y de fin de una campaña de alarmas.

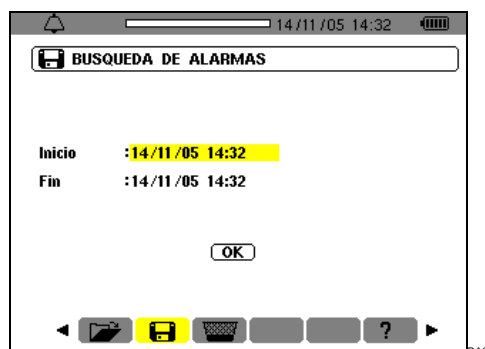


Figura 44: configuración de las horas de inicio y de fin de una campaña de alarmas.

9.2.1 Etapa 1: configuración de las características horarias

Para programar las características horarias de inicio y de fin de la campaña de alarmas, proceder de la manera siguiente:

1. **Una vez resaltado en amarillo el campo *Inicio*, pulsar \leftarrow para definir la fecha y la hora de inicio de la campaña de alarmas.**
Utilizar las teclas \uparrow \downarrow para aumentar o disminuir un valor y \leftarrow \rightarrow para cambiar de un dato a otro.

Nota: la fecha de inicio debe ser superior a la fecha actual.

Pulsar \leftarrow una vez finalizada la programación del *Inicio*.

2. **Seleccionar *Fin* con \downarrow y pulsar \leftarrow para definir la fecha y la hora de fin de la campaña de alarmas.**
Utilizar las teclas \uparrow \downarrow para aumentar o disminuir un valor y \leftarrow \rightarrow para cambiar de un dato a otro.

Nota: la fecha de fin debe ser superior a la fecha de inicio.

Pulsar \leftarrow una vez finalizada la programación de *Fin*.

3. **Pulsar otra vez \downarrow para resaltar en amarillo la zona *OK*.**


9.2.2 Etapa 2: inicio de la campaña de alarmas

Para iniciar la campaña de alarmas entre las horas de inicio y de fin, una vez de color amarillo la tecla **OK** (**OK**), pulsar \leftarrow para iniciar la campaña de alarmas.


- El botón **OK** es borrado.

- El mensaje *Inicio de la búsqueda en espera* aparece en la parte inferior de la pantalla a la espera de la hora de inicio.
- Una vez alcanzada la hora de inicio, la parte inferior de la pantalla muestra *Búsqueda en curso*.
- Una vez alcanzada la hora de fin, la tecla *OK* aparece de nuevo con un fondo amarillo (**OK**).

9.2.3 Parada voluntaria de la campaña de alarmas


Se puede detener voluntariamente la campaña de alarmas (terminada) antes de la fecha de fin, seleccionando la herramienta  (icono en la parte derecha de la pantalla) pulsando \blacktriangledown y pulsando \blacktriangleleft .

9.3 Ver el informe de alarmas

Este submenú muestra el informe de alarmas. El informe puede contener un máximo de 4.096 alarmas. Para ver este informe de alarmas, seleccionar el submenú  con \blacktriangleleft .

Nota: este informe agrupa el conjunto de las alarmas generadas por las diferentes campañas. Sólo el fechado permite diferenciar las campañas.

Aparece la pantalla *Visualización de las alarmas*. Utilizar las teclas \blacktriangleup \blacktriangledown para desplazarse cronológicamente en el informe de alarmas.

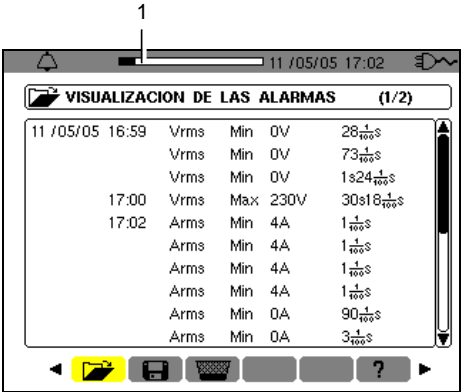

VISUALIZACION DE LAS ALARMAS (1/2)				
11 /05/05 16:59	Vrms	Min	0V	28 $\frac{1}{1000}$ s
	Vrms	Min	0V	73 $\frac{1}{1000}$ s
	Vrms	Min	0V	1s24 $\frac{1}{1000}$ s
17:00	Vrms	Max	230V	30s18 $\frac{1}{1000}$ s
17:02	Arms	Min	4A	1 $\frac{1}{1000}$ s
	Arms	Min	4A	1 $\frac{1}{1000}$ s
	Arms	Min	4A	1 $\frac{1}{1000}$ s
	Arms	Min	4A	1 $\frac{1}{1000}$ s
	Arms	Min	0A	90 $\frac{1}{1000}$ s
	Arms	Min	0A	3 $\frac{1}{1000}$ s
	Arms	Min	0A	3 $\frac{1}{1000}$ s


Figura 45: ejemplo de resultados después de una campaña de alarmas. La zona (marca 1) muestra el porcentaje de llenado del informe de alarmas; el puntero negro corresponde a la memoria utilizada.

Las informaciones se leen de la forma siguiente:

- Fecha y hora de la alarma.
- Parámetro vigilado (Vrms, etc.).
- Amplitud (mínima o máxima). Los valores registrados en W, VAR, PF DPF y tangente ϕ están en valor absoluto.
- Duración de la alarma.

9.4 Borrado del informe de alarmas

Este submenú borra la totalidad del informe. Para borrar este informe, proceder de la forma siguiente:

1. **Seleccionar el submenú  con \blacktriangleleft \blacktriangleright .**
Aparece la pantalla *Borrado de todas las alarmas*.
2. **Seleccionar *Sí* con \blacktriangleup \blacktriangledown .**

Para salir de esta pantalla sin borrar los datos memorizados, seleccionar *No* con \blacktriangleup \blacktriangledown y pulsar \blacktriangleleft .

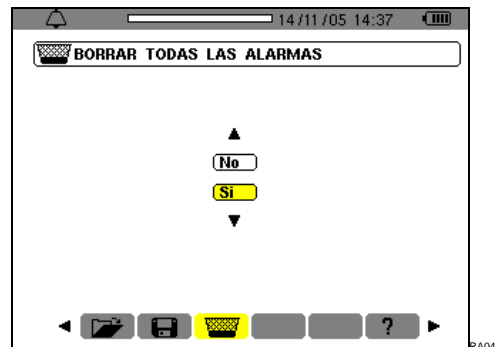


Figura 46: la pantalla *Borrado de todas las alarmas*.

3. **Para validar el borrado del informe (todas las alarmas) pulsar \blacktriangleleft .**
El informe está vacío.
El retorno a la pantalla *Visualización de las alarmas* es automático.

10. TECLA (Registro)

Este modo registra las evoluciones de los parámetros previamente definidos por la pantalla *Configuración / Registro* (§ 4.9, página 14).

10.1 Submenús disponibles

Están listados en la pantalla siguiente y tratados individualmente en los párrafos siguientes.

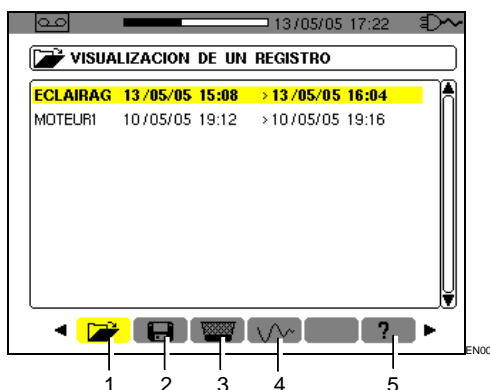



Figura 47: la pantalla al solicitar el modo Registro.

Marca	Submenú	Ver
1.	Visualización del registro.	10.5
2.	Configuración y lanzamiento de una campaña de registros.	10.2
3.	Borrado de una campaña de registros.	10.7
4.	Modo <i>Inrush</i> .	10.8
5.	Ayuda en línea para este modo.	

10.2 Configuración y lanzamiento de una campaña de registros

10.2.1 Etapa 1: configuración de las características

Este submenú define las características de una nueva campaña de registros. Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar el submenú  con la tecla **▶**.
2. Seleccionar la **Configuración** a utilizar. Para ello, pulsar **↵** y utilizar **▲▼**. Pulsar **↵** para validar.

Recordatorio: las configuraciones **CONFIG 1** a **CONFIG 4** fueron definidas en la pantalla *Configuración / Registro* (§ 4.9, página 14).

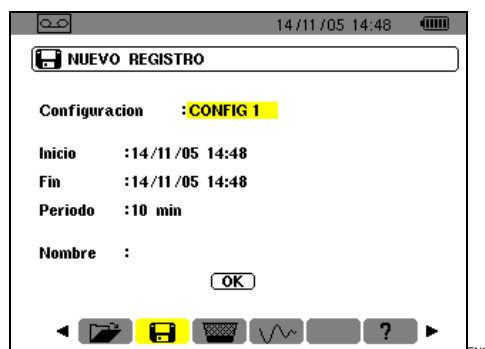


Figura 48: ejemplo de pantalla de configuración de un nuevo registro.

3. Seleccionar **Inicio** con **▼**. Pulsar **↵** para definir la fecha y la hora de inicio de la campaña de registros.

Utilizar las teclas **▲▼** para aumentar o disminuir un valor y **◀▶** para cambiar de un dato a otro.

Nota: la fecha de inicio debe ser superior a la fecha actual.

Pulsar **↵** una vez finalizada la programación de **Inicio**.

4. Seleccionar el campo **Fin** con **▼** y pulsar **↵** para definir la fecha y la hora de fin de la campaña de registros.

Utilizar las teclas **▲▼** para aumentar o disminuir un valor y **◀▶** para cambiar de un dato a otro.

Nota: la fecha de fin debe ser superior a la fecha de inicio.

Pulsar **↵** una vez finalizada la programación de **Fin**.

5. Seleccionar el campo **Periodo** con **▼** y pulsar **↵** para definir la duración de integración de los registros de la campaña.

Utilizar las teclas **▲▼** para aumentar o disminuir los valores posibles (1 s, 5 s, 20 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min o 15 min). Pulsar **↵** para validar.

Nota: el periodo de integración del registro corresponde al tiempo durante el cual las medidas de cada valor registrado serán promediadas.

6. Pulsar otra vez **▼** para resaltar en amarillo la zona **Nombre** y pulsar **↵** para entrar en modo de edición.

Introducir el nombre del registro, por ejemplo MOTEUR1. Varios registros pueden llevar el mismo nombre.

Los caracteres alfanuméricos disponibles son A...Z, espacio y 0 a 9. Utilizar las teclas **▲▼** para ver un carácter y **◀▶** para cambiar de un carácter a otro.

Pulsar **↵** una vez finalizada la programación del **Nombre**.

7. Pulsar **▼** para alcanzar la zona **OK**. Pulsar **↵** para iniciar la campaña de registro.

Las horas de inicio y de fin serán ajustadas automáticamente en función del periodo elegido. El C.A 8230 calcula en tiempo real las necesidades de memoria y muestra si procede el mensaje *Memoria insuficiente*.

Si los bornes de inicio y de fin son incompatibles entre ellos o incompatibles con la hora actual, el puntero se posiciona sobre el campo a corregir. Retomar el procedimiento correspondiente.

10.2.2 Etapa 2: lanzamiento efectivo de la campaña de registros

En cuanto se pulsa la tecla OK (punto 7 de la etapa 1 anterior) la campaña de registros está puesta en espera (el botón OK es borrado y la parte inferior de la pantalla indica *Registro en espera*) hasta que la fecha sistema corresponda a la fecha de inicio programado.

En ese momento, la parte inferior de la pantalla indica *Registro en curso*. Las medidas están promediadas sobre el periodo definido y luego registradas; el valor de este periodo corresponderá al valor visualizado durante la consulta posterior (ver § 10.5, etapa 3).

La parte superior de la pantalla muestra una barra negra (marca 1) que representa el tiempo ya transcurrido (zona negra) con respecto al tiempo total (zona blanca) del registro en curso.

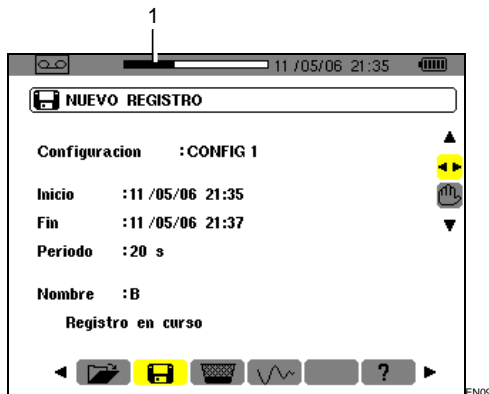


Figura 49: la banda negra indica el tiempo transcurrido con respecto al tiempo total del registro en curso.

10.3 Parada voluntaria de la campaña de registros

Es posible detener definitivamente, y por tanto sin posibilidad de reanudación, una campaña de registros en curso antes del momento previsto en la línea *Fin* pulsando ▼, selección de la herramienta (icono en la parte derecha de la pantalla) y pulsando ←. Las medidas efectuadas hasta ese instante desde el momento *Inicio* son memorizadas y pueden ser consultadas (ver § 10.5).

10.4 Parada automática de la campaña de registros

La campaña de registros se detendrá automáticamente en el momento definido en la línea *Fin*. La parte inferior de la pantalla deja de indicar el mensaje *Registro en curso*. Es entonces posible consultar las medidas memorizadas (ver § 10.5) o reprogramar una nueva campaña (ver § 10.2).

10.5 Ver un registro

Proceder de la forma siguiente:

1. Seleccionar el submenú con la tecla ←.

La pantalla muestra las diferentes campañas de registros memorizadas.

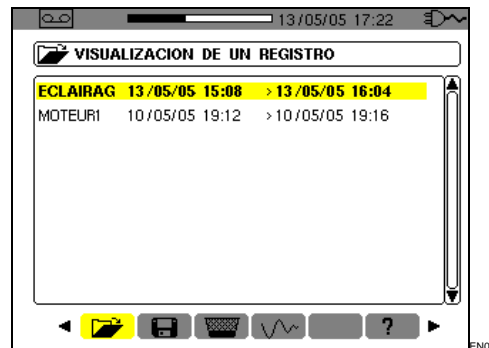


Figura 50: ejemplo de pantalla de campañas de registros.

2. Seleccionar la campaña de registros que desea consultar.

Utilizar ▲▼ y validar con ↵.

3. En la pantalla visualizada, seleccionar el registro de la medida que desea ver.

Utilizar ▲▼ y validar con ↵.



Figura 51: ejemplo de pantalla de selección de un registro de medida.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Referencia del registro.
3.	Fecha y periodo de integración del registro.
4.	Memoria total utilizada (zona negra) y libre (zona blanca).
5.	Fecha y hora actuales.
6.	Nivel de carga de la batería.
7.	Registros de medida disponibles en forma de curvas (Figura 52).
8.	Volver a la pantalla anterior (Figura 50).
9.	Pantalla actual.

4. Aparece la pantalla correspondiente al registro de medida seleccionado.

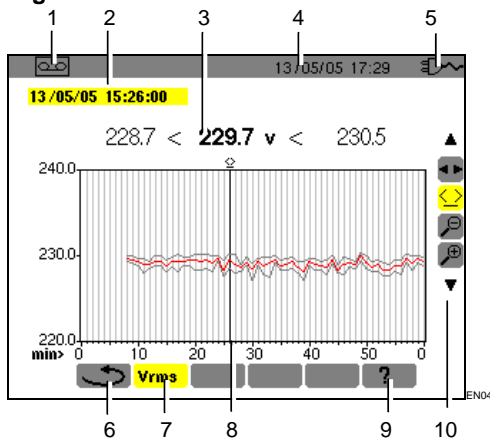


Figura 52: ejemplo de pantalla de registro de medida.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	Fecha y hora correspondiente a la posición del puntero temporal.
3.	Medidas mínima, media y máxima registradas en el periodo de integración de visualización correspondiente a la posición del puntero. Nota: para VRMS y ARMS únicamente, los valores mínimos y máximos corresponden a los valores eficaces en el semiperiodo. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ permite pasar en avance rápido si la herramienta ◀▶ está seleccionada.
4.	Fecha y hora actuales.
5.	Nivel de carga de la batería.
6.	Volver a la pantalla anterior (Figura 51).
7.	Recordatorio del tipo de medida.

- Puntero desplazable por ◀▶ cuando la herramienta ◀▶ está seleccionada (ver punto 10 de este mismo cuadro).
- Ayuda en línea para este modo.
- Utilizar ▲▼ para seleccionar una herramienta.

◀▶: herramienta de selección de submenú.

◀▶: herramienta de gestión del puntero temporal. Utilizar las teclas ◀▶ para desplazar el puntero sobre la escala del tiempo. La zona de medida está reactualizada.

🔍: herramienta de 'zoom out'. Cada impulso sobre ↵ aumenta la escala del eje temporal horizontal.

🔍+: herramienta de 'zoom in'. Cada impulso sobre ↵ disminuye la escala del eje temporal horizontal.

5. Volver a la pantalla anterior ◀ con ◀▶ (la herramienta ◀▶ debe estar seleccionada).

Proceder al igual que el punto 3 para cada una de las medidas registradas.

Para cambiar de modo, pulsar la tecla del modo correspondiente:

(📊 🔍 🔍+ 🔍- 📈 📉 📏 📏+ 📏- 📏+).

10.6 Ejemplos de registro

10.6.1 Tensión (Vrms)

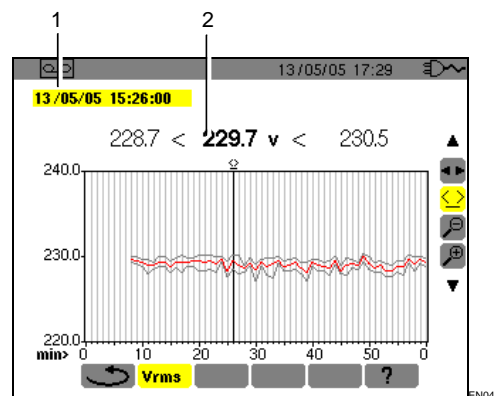


Figura 53: ejemplo de pantalla de medida Vrms.

Marca	Función
1.	Fecha y hora correspondiente a la posición del puntero temporal.
2.	Medidas mínima, media y máxima registradas en el periodo de integración de visualización correspondiente a la posición del puntero. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ permite pasar en avance rápido si la herramienta ◀▶ está seleccionada.

10.6.2 Corriente (Arms)

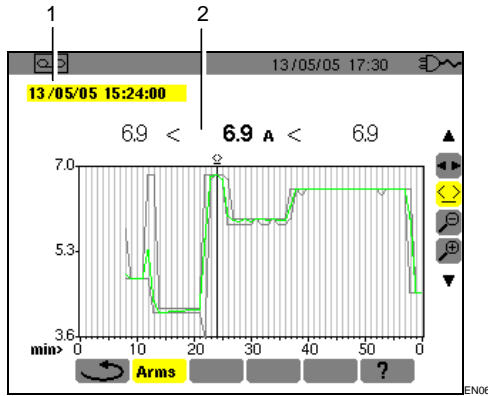


Figura 54: ejemplo de pantalla de medida Arms.

Marca	Función
1.	Fecha y hora correspondiente a la posición del puntero temporal.
2.	Medidas mínima, media y máxima registradas en el periodo de integración de visualización correspondiente a la posición del puntero. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ permite pasar en avance rápido si la herramienta ◀▶ está seleccionada.

10.6.3 Potencia activa (W)

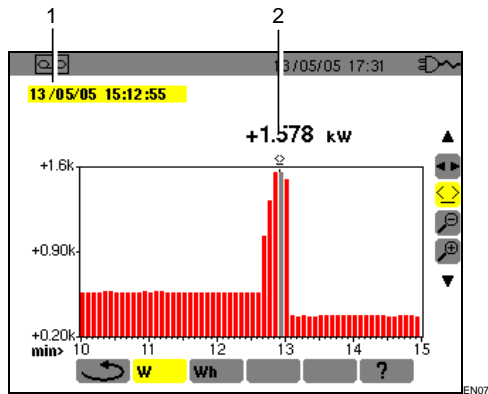


Figura 55: ejemplo de pantalla de medida de potencia activa.

Marca	Función
1.	Fecha y hora correspondiente a la posición del puntero temporal.
2.	Valor medio en el periodo de integración de visualización de la potencia activa correspondiente a la posición del puntero. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ permite pasar en avance rápido si la herramienta ◀▶ está seleccionada.

10.6.4 Energía en un tiempo determinado (Wh)

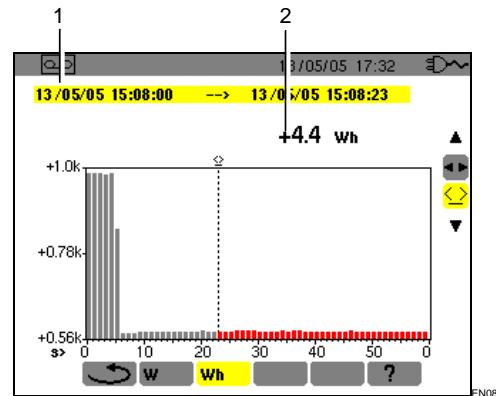


Figura 56: ejemplo de pantalla de medida de energía.

Marca	Función
1.	Fechas y horas de inicio y de fin del cálculo de energía.
2.	Valor de la energía desde el fechado de inicio hasta la posición del puntero (fechado de fin de cálculo). Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ permite pasar en avance rápido si la herramienta ◀▶ está seleccionada.

Proceder de la forma siguiente:








- Una vez seleccionada la herramienta ◀▶, elegir la fecha/hora de inicio de recuento de energía con las teclas ◀▶.
- Una vez seleccionada la herramienta ◀▶, elegir el submenú Wh con la tecla ▶.
La pantalla muestra el registro relativo a la medida de la energía. Las fechas de inicio y de fin son idénticas.
- Seleccionar la herramienta ◀▶ con la tecla ▼.
El puntero temporal está activado.
- Desplazar el puntero temporal con las teclas ◀ o ▶.
La energía incluida entre la fecha de inicio y el puntero temporal (fecha de fin) aparece (marca 2). Por otra parte, las barras correspondientes del histograma cambian a gris.

Nota: las herramientas 🔍 y 📏 permiten por una parte, el cambio del periodo de integración de visualización de la medida mostrada y por otra parte, el cambio de la escala temporal del gráfico (cuadro en la página siguiente).

Periodo de integración de visualización	Escala de la gráfica
2 horas	En 5 días
1 hora	En 2 días y medio
15 minutos	En 15 horas
10 minutos	En 10 horas
5 minutos	En 5 horas
1 minuto	En 1 hora
20 segundos	En 20 minutos
5 segundos	En 5 minutos
1 segundo	En 1 minuto

10.7 Borrado de una campaña de registros

Proceder de la forma siguiente:

1. **Seleccionar el submenú  con ◀▶.**
Aparece la pantalla *Borrado de un registro*.
2. **Seleccionar la campaña de registros que desea borrar con ▲▼.**
Para salir de esta pantalla sin borrar, utilizar las teclas ◀▶ o pulsar una tecla de modo (     .

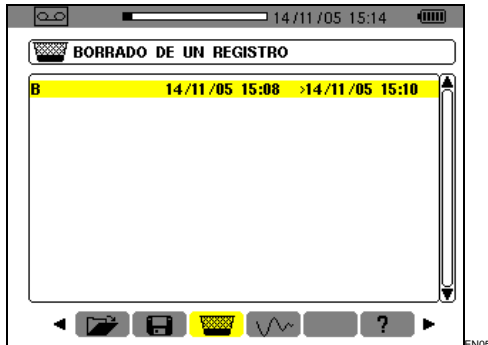
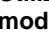
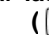






Figura 57: borrado de un registro.

3. **Pulsar ◀.**
Atención: el borrado requiere uno o dos segundos antes de que sea efectivo.
4. **Utilizar las teclas ◀▶ o pulsar una tecla de modo (     .** para salir del submenú.

10.8 Modo *Inrush* (corriente de llamada)

Este submenú permite el registro de la forma de onda de la corriente sobre 229.376 muestras a razón de 256 muestras por periodo (17,92 s de registro para una señal a 50 Hz). El registro se inicia automáticamente cuando se detecta el arranque del motor. El inicio de la búsqueda del arranque puede ser activado en diferido (fecha y hora de inicio programables por el usuario). La parada puede realizarse manualmente en cuanto el operario lo estime oportuno. Una vez realizado el registro, el C.A 8230 muestra la forma de onda de la corriente. El usuario puede entonces desplazarse sobre la curva con un puntero y efectuar zooms.

Las siguientes informaciones están disponibles:

- Valor instantáneo de la corriente a la fecha indicada por el puntero.
- Valor instantáneo máximo de la corriente (sobre todo el arranque).
- Valor RMS del semiperiodo (o lóbulo) de la corriente sobre la cual está posicionado el puntero.
- Valor RMS del semiperiodo máximo de la corriente (sobre todo el arranque).
- Hora de inicio y duración del arranque motor.

Atención : debe haber tensión antes del arranque del motor (para un control con la frecuencia estable y correcta)

10.8.1 Definir un nuevo registro *Inrush*


1. **Seleccionar el submenú *Inrush*  con la tecla ▶.**
Aparece la pantalla *Modo inrush*.



Figura 58: la pantalla *Modo Inrush*.

2. **Seleccionar la línea *Nuevo registro* y validar.** Utilizar las teclas ▼ y ◀.
3. **Definir los valores de medida y validar.**



Figura 59: configuración del registro *Inrush*.

Utilizar las teclas ▲▼ para seleccionar un campo, ↵ para entrar en el campo, ▲▼ para aumentar o disminuir el valor del campo, ◀▶ para pasar de una selección a otra dentro del campo y ↵ para salir del modo edición.

- *Umbral de disparo*: define el umbral a partir del cual se realizará el registro.
Nota: los umbrales de disparo y de parada son valores RMS de corriente sobre semiperiodo.
- *Histéresis*: define con el umbral de disparo el umbral de parada del registro *Inrush*. Con una histéresis del 2% y un umbral de disparo de 1.000 A RMS, el umbral de parada será de 980 A RMS.
Nota: cuando no se detecta el umbral de parada, el registro sigue hasta el llenado completo de la memoria. El valor máximo es de 5.999 A RMS.
- *Inicio*: define la fecha y la hora a partir de la cual se realizará el registro.

10.8.2 Iniciar el registro *Inrush*.


Seleccionar OK y validar.

Aparece la indicación *Espera del umbral de disparo* en la parte inferior de la pantalla.

Las medidas de corrientes *Inrush* serán registradas en cuanto se alcance el umbral de disparo. Se detendrán en cuanto se alcance el umbral de parada.

10.9 Parada voluntaria del registro *Inrush*

El propio operario puede detener el registro de la corriente de arranque en cuanto lo desee. Proceder de la forma siguiente:

1. Pulsar ▼ para seleccionar la herramienta  (icono en la parte derecha de la pantalla).
2. Pulsar ↵.
El registro de la corriente de arranque es detenido.

10.10 Ver el registro *Inrush*

Proceder de la forma siguiente:

1. A partir de la pantalla *Nuevo registro Inrush* (Figura 59), pulsar ◀ para volver a la pantalla *Modo Inrush*.
2. En la pantalla *Modo Inrush*, pulsar ↵.
La línea *Visualización del último registro* ya está seleccionada.

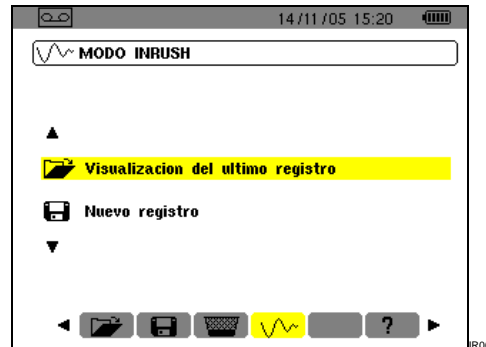


Figura 60: selección de la función de visualización.

3. En la pantalla *Visualización registro Inrush, ...*

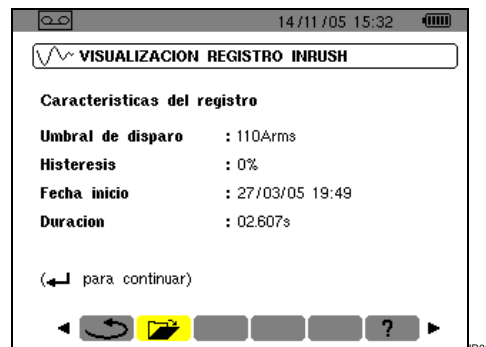


Figura 61: recordatorio de las especificaciones del registro *Inrush*.

4. ... pulsar una segunda vez ↵

Aparece la forma de onda del registro.

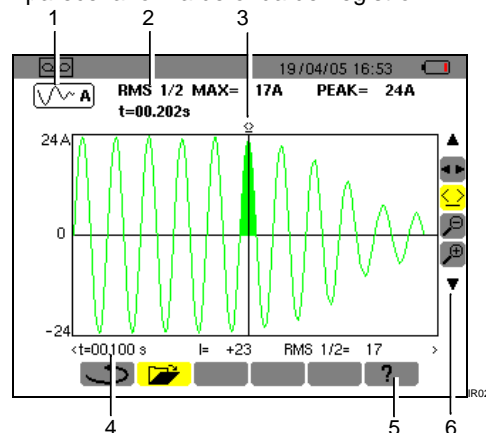







Figura 62: visualización de una forma de onda.

Ver explicación en la página siguiente.

Marca	Función
1.	Recordatorio del modo utilizado.
2.	<p>RMS 1/2 max: valor RMS semiperiodo máximo del arranque.</p> <p>PEAK: valor instantáneo máximo del arranque.</p> <p>t: duración del arranque.</p>
3.	<p>Puntero desplazable por ◀▶ si la herramienta  está seleccionada (ver punto 6 de este mismo cuadro). La zona de color corresponde al lóbulo seleccionado por el puntero temporal.</p>
4.	<p>t: posición temporal relativa del puntero (t=0 corresponde al inicio del arranque).</p> <p>I: valor instantáneo de la corriente en la posición del puntero.</p> <p>RMS1/2: valor RMS semiperiodo a la posición del puntero.</p>
5.	Ayuda en línea para este modo.
6.	<p>Utilizar ▲▼ para seleccionar una herramienta.</p> <p>: herramienta de selección de submenús.</p> <p>: herramienta de gestión del puntero de medida instantánea sobre un punto de curva. Utilizar las teclas ◀▶ para desplazar el puntero sobre la escala del tiempo. La zona de medida (marca 4) es reactualizada. Un impulso prolongado sobre la tecla ◀ o ▶ permite pasar en avance rápido.</p> <p>: herramienta de 'zoom out'. Cada impulso sobre ↵ aumenta la escala temporal horizontal.</p> <p>: herramienta de 'zoom in'. Cada impulso sobre ↵ reduce la escala temporal horizontal.</p>

Cuando no se detecta el umbral de parada, aparece el mensaje "Umbral de parada no detectado"

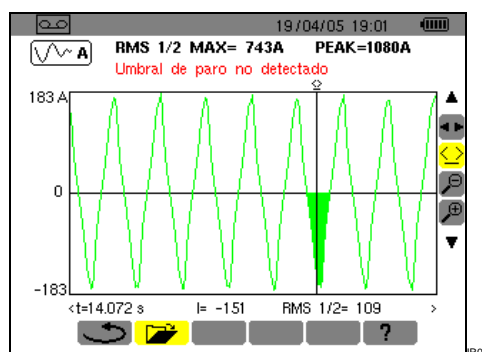




Figura 63: aparece un mensaje cuando no se ha detectado el umbral.

Un zoom con las herramientas  y  sobre una zona cualquiera de la curva de corriente de arranque es ilustrado a continuación.

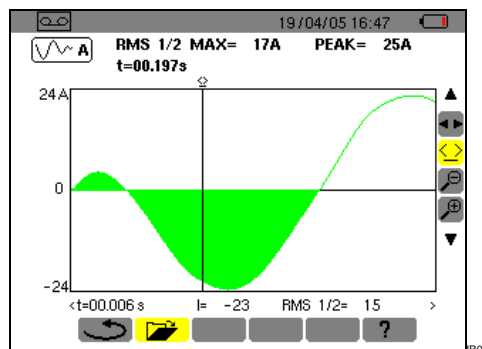


Figura 64: zoom máximo de una parte de una forma de onda.

11. UTILIZACIÓN

Antes de proceder a las medidas, el C.A 8230 debe ser configurado de acuerdo con el capítulo 4.

Se deben cumplir las siguientes precauciones:

- No conectar ninguna tensión que supere los 600 V RMS con respecto a la tierra.
- Cuando se retiran o colocan los acumuladores, asegúrese de que los cables de medida de tensión estén desconectados.

11.1 Puesta en marcha

Pulsar la tecla verde .

Al principio aparece una pantalla de inicio, durante la carga de la aplicación informática. El número de la versión de la aplicación informática y el número de serie del C.A 8230 están indicados en la parte inferior izquierda de la pantalla.



Figura 65: la pantalla de inicio en el arranque.

Después de aproximadamente 5 segundos aparece la pantalla *Formas de onda*.

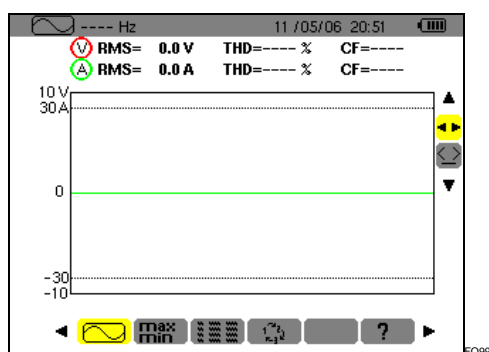


Figura 66: aparece la pantalla Formas de onda después de encender el C.A 8230.

El C.A 8230 funciona con la batería sólo si está suficientemente cargada; en el caso contrario, aparece un mensaje de alarma (ver párrafo 3.9.1, en la página 8). El aparato puede utilizarse con el bloque de alimentación de red conectado a la toma (Figura 3, marca 1); la presencia de los acumuladores internos no es necesaria en tal caso.

Atención: utilizar el bloque de red externo sólo en un entorno sin riesgo de explosión.

11.2 Configuración del C.A 8230

Proceder de la forma siguiente:

1. Una vez en servicio el aparato, pulsar la tecla .

Aparece la pantalla de configuración.

2. Pulsar las teclas \blacktriangle \blacktriangledown para seleccionar el parámetro que desea modificar. Pulsar \leftarrow para entrar en el submenú seleccionado.

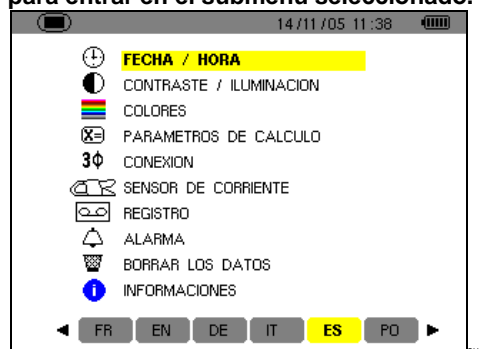


Figura 67: el menú Configuración.

3. En el submenú visualizado, utilizar las teclas \blacktriangle \blacktriangledown y \leftarrow \rightarrow para navegar y \leftarrow para validar.

Consultar los párrafos 4.3 a 4.12 para más detalle. Sin embargo, los puntos siguientes deberán ser verificados o adaptados para cada medida:

Función	Ver §
Definir los parámetros de cálculo de las magnitudes reactivas.	4.6
Selección del tipo de conexión (monofásica o trifásica equilibrada).	4.7
Según el tipo de sensor de corriente conectado, programación de la relación de transformación o de transducción.	4.8
Si fuera necesario, valores a registrar.	4.9
Si fuera necesario, definición de los umbrales de alarma.	4.10

4. Volver a la pantalla *Configuración* pulsando \leftarrow .

11.3 Instalación de los cables

Insertar los cables de la forma siguiente:

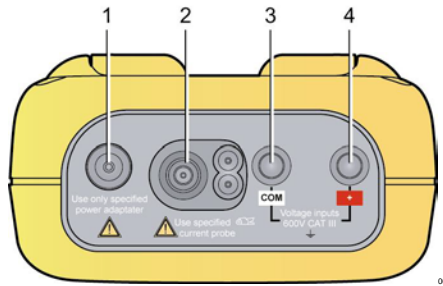


Figura 68: los conectores en la parte superior.

Marca	Función
1.	Alimentación externa a través del bloque de red dedicado.
2.	Entrada 4 puntos para sensor amperimétrico (pinza MN, pinza C, AmpFLEX, etc.).
3.	Casquillo de seguridad del cable de medida de tensión (terminal negativo).
4.	Casquillo de seguridad del cable de medida de tensión (terminal positivo).

Conectar los cables de medida al C.A 8230 de la forma siguiente:

- Medida de la tensión: terminales COM y (+).
- Medida de la corriente: conector 4 puntos (marca 2). Sobre el sensor de corriente, no olvidar posicionar el conmutador (si existe) sobre una sensibilidad correspondiente a la corriente a medir.

Los cables de medida están conectados al circuito que se desea estudiar de acuerdo con los esquemas siguientes.

11.3.1 Red monofásica

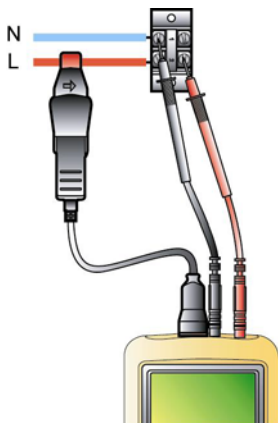


Figura 69: conexión monofásica. 005

11.3.2 Red trifásica equilibrada

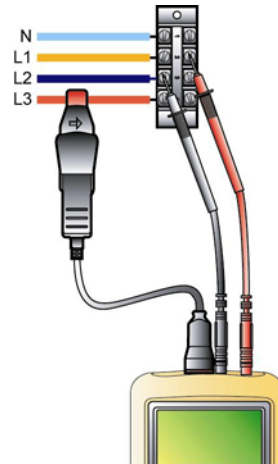




Figura 70: conexión trifásica equilibrada. 006

Nota: el neutro puede estar presente o ausente.

11.4 Medida de las formas de onda



Recordatorio: se puede guardar cualquier pantalla (fotografía de pantalla) pulsando la tecla . Consultar el capítulo 8 de la página 28.

Una vez en tensión el C.A 8230 y conectado a la red (cables de medida de tensión y corriente), pulsar la tecla .

11.4.1 Ver las formas de ondas

Consultar el párrafo 5.2, página 17.

11.4.2 Ver los mínimos, máximos, peak

Consultar el párrafo 5.3, página 18.


11.4.3 Ver el conjunto de las medidas

Para ver el conjunto de las medidas de tensión y de corriente (RMS, DC, THD, CF, PST, KF, DF), consultar el párrafo 5.4, página 18.

11.4.4 Ver el orden de fases

Consultar el párrafo 5.5, página 19.

11.5 Detección de las alarmas

Recordatorio: se puede guardar cualquier pantalla (fotografía de pantalla) pulsando la tecla . Consultar el capítulo 8 página 28.

11.5.1 Configuración

Configurar los valores a vigilar de acuerdo con el párrafo 4.10, página 15.

11.5.2 Lanzamiento

Utilizar la función de acuerdo con el párrafo 9.2, página 30.

11.5.3 Parada automática

La campaña de registro de las alarmas se detiene automáticamente en la fecha de *Fin* programada por el operario.

11.5.4 Parada voluntaria

Utilizar la función de acuerdo con el párrafo 9.2.3, página 31.


11.5.5 Ver el informe de alarmas

Consultar el párrafo 9.3 en la página 31.

11.5.6 Borrado del informe de alarmas

El borrado no es obligatorio; se realizará en función de las necesidades. Ver párrafo 9.4, página 31.

11.6 Registro

Recordatorio: se puede guardar cualquier pantalla (fotografía de pantalla) pulsando la tecla . Consultar el capítulo 8, página 28.

11.6.1 Configuración

Configurar los valores a vigilar de acuerdo con el párrafo 4.9, página 14.


11.6.2 Lanzamiento de una campaña de registros

Consultar el párrafo 10.2, página 32.

11.6.3 Ver un registro

Consultar el párrafo 10.5, página 33.

11.7 Medida de las energías

Recordatorio: se puede guardar cualquier pantalla (fotografía de pantalla) pulsando la tecla . Consultar el capítulo 8, página 28.


11.7.1 Medida de las energías consumidas

Realizar previamente una puesta a cero de los contadores (párrafo 6.2.5, página 22). Posteriormente consultar el párrafo 6.2, página 21.

11.7.2 Medida de las energías producidas

Realizar previamente una puesta a cero de los contadores (párrafo 6.3.5 página 22). Posteriormente consultar el párrafo 6.3, página 22.

11.8 Medida de los armónicos

Recordatorio: se puede guardar cualquier pantalla (fotografía de pantalla) pulsando la tecla . Consultar el capítulo 8 página 28.

11.8.1 Medida de la tensión

Consultar el párrafo 7.2, página 24.

11.8.2 Medida de la corriente

Consultar el párrafo 7.3, página 25.

11.8.3 Medida de la potencia aparente

Consultar el párrafo 7.4, página 26.

11.8.4 Medida *Experto Tensión*

Consultar el párrafo 7.5, página 26.

11.8.5 Medida *Experto Corriente*

Consultar el párrafo 7.6, página 27.

11.9 Transferencia de los datos hacia el PC


El software de transferencia *DataViewer* define automáticamente la velocidad de comunicación entre el PC y el C.A. 8230. Todas las medidas efectuadas por el C.A 8230 están memorizadas, por lo que pueden ser transferidas hacia un PC para su posterior consulta.

Nota: la transferencia no borra los datos memorizados.

11.10 Borrado de los datos

Los datos memorizados pueden borrarse previamente a una nueva campaña de tests para liberar espacio de memoria. Consultar el párrafo 4.11, página 16.

11.11 Parada

Se realiza pulsando la tecla verde .

Si el C.A 8230 está en curso de registro (§ 10.2, página 32) la parada sólo es posible después de la confirmación; el mensaje *¿Desea realmente apagar el aparato? Registro en curso. Aparece Sí – No. Seleccionar Sí o No* con las teclas ◀ ▶.

- Si se selecciona *No*, el registro sigue.
- Si se selecciona *Sí*, los datos registrados hasta ese momento son memorizados y el aparato se apaga.

11.12 Alimentación del C.A 8230

11.12.1 Recarga de la batería

Consultar el párrafo 3.9.3, en la página 9.

11.12.2 Funcionamiento conectado a la red eléctrica durante la medida

Consultar el párrafo 3.9.6, página 9.

12. MANTENIMIENTO

12.1 Recomendación importante

Para el mantenimiento, utilice únicamente los recambios que fueron especificados. El fabricante no será responsable de un accidente que se haya producido después de una reparación efectuada fuera de su servicio postventa o por un reparador no autorizado.

12.2 Recarga de la batería

La recarga de la batería está gestionada por el aparato cuando está conectado a la red alterna a través de su bloque de red.

Por razones de seguridad y para el correcto funcionamiento del cargador, se debe cambiar la batería de acumuladores sin tensión.

No tirar los acumuladores al fuego.

No exponer los acumuladores a un calor superior a 100 °C.

No cortocircuitar los terminales de los acumuladores.

Nota: al retirar la batería, la fecha y la hora del aparato se mantienen durante un minuto.

12.3 Limpieza de la caja

Utilice un paño suave ligeramente empapado con agua jabón. Aclare con un paño húmedo y seque rápidamente con un paño seco o aire inyectado. No se debe utilizar alcohol, solvente o hidrocarburo.

12.4 Verificación metrológica

Al igual que todos los instrumentos de medida o de prueba, es necesario realizar una verificación periódica.

Le aconsejamos por lo menos una verificación anual de este instrumento. Para las verificaciones y calibraciones, póngase en contacto con nuestros laboratorios de metrología acreditados (solicítenos información y datos), con la filial Chauvin Arnoux o con el agente de su país.

12.5 Reparación

Para las reparaciones ya sean en garantía o fuera de garantía, devuelva el instrumento a su distribuidor.

12.6 Actualización del software embarcado

El software embarcado del C.A 8230 puede ser actualizado por el usuario con el cable de conexión óptica RS232 suministrado con el aparato y un software de actualización disponible en la Web de Chauvin Arnoux (www.chauvin-arnoux.com). De este modo, es posible actualizar el software o integrar nuevas funcionalidades.

La actualización del software embarcado está condicionada por su compatibilidad con la versión material del aparato. Esta versión está indicada en el submenú *Informaciones* del menú *Configuración* (ver párrafo 4.12, en la página 16).

Atención: la actualización del software embarcado provoca el borrado de todos los datos (configuración, informe de alarmas, fotografías, registro *Inrush*, campañas de registro). Guardar los datos a conservar en un PC mediante el software *DataViewer* antes de proceder a la actualización del software embarcado.

12.7 Sensores

Los sensores de corriente serán mantenidos y calibrados de la forma siguiente:

- Limpieza con una esponja humedecida con agua y jabón y enjuagar de la misma manera con agua clara, luego secar rápidamente.
- Conservación de los entrehierros de las pinzas perfectamente limpios mediante un trapo. Aceitar ligeramente las partes metálicas visibles para evitar el óxido.
- Control de la calibración cada 2 años.

13. CARACTERÍSTICAS GENERALES

13.1 Caja

Caja:	protección en elastómero.
Conectores:	dos casquillos de entrada tensiones. un conector corriente especial (reconocimiento automático del sensor de corriente) un conector para el adaptador de red. un conector para la conexión serie óptica.
Teclas:	de funciones y de navegación. Uso con guantes prevista.
Soporte:	para mantener el aparato en posición de 30° con respecto a la horizontal.
Tapa:	para acceder a los acumuladores (parte trasera del aparato).
Dimensiones:	211 x 108 x 60 mm.
Masa:	880 g (con acumuladores).

13.2 Alimentaciones

13.2.1 Alimentación red

Tipo:	bloque de transformación externo (europeo o americano) categoría III, 600 V RMS.
Campo de utilización:	de 230 V \pm 10% @ 50Hz o 120 V \pm 10% @ 60 Hz (según el tipo de bloque).
Potencia Max.:	23,7 VA.

13.2.2 Alimentación batería

Uso del aparato sin conexión a la red y de continuación de las medidas en caso de cortes de la red eléctrica.

batería:	6 acumuladores recargables NiMH en formato AA (IEC LR6 – NEDA 15A).
Capacidad:	1800 mAh como mínimo.
Tensión nominal:	1.2 V por acumulador, es decir 7.2 V en totalidad.
Tiempo de vida:	500 ciclos de carga-descarga como mínimo.

Corriente de carga:	entre 0,6 A y 0,8 A.
Tiempo de carga:	aproximadamente 4h 30 mn.
Tª de uso	0 °C a 50 °C.
Tª de recarga:	10 °C a 40 °C.
Tª de almacenamiento:	almacenamiento \leq 30 días, entre -20 °C y 50 °C. almacenamiento de 30 a 90 días, entre -20 °C y 40 °C. almacenamiento de 90 días a 1 año, entre -20 °C y 30 °C.

13.2.3 Consumo

Modo espera sin visualización:	40 mA
Con luminosidad de visualización al 50%:	200 mA

13.3 Conformidad

13.3.1 Protecciones mecánicas

Según la IEC 61010-1, el C.A 8230 está considerado como un aparato **PORTÁTIL (PARA LA MANO)**.

- Posición de funcionamiento: indiferente.
- Posición de referencia en funcionamiento: en un plano horizontal, colocado sobre su soporte o en plano.
- Rigidez: según IEC 61010-1.
- Caída: según IEC 61010-1.
- Estanqueidad: IP 54 según IEC 60529 (IP2X eléctrico para los terminales).

13.3.2 Compatibilidad electromagnética

Emisión e inmunidad en medio industrial según IEC 61326-1 sin alimentación externa por bloque de red dedicado.

13.3.3 Seguridad del usuario


- Aplicación de las reglas de seguridad según IEC 61010-1 (aislamiento de las entradas tensiones y de la masa alimentación por impedancias de protección).
- Tipo de contaminación: 2.
- Categoría de instalación III.
- Tensión de servicio: 600 Vrms.
- Doble aislamiento (□) en las E/S con respecto a la tierra.

- Doble aislamiento (☐) entre las entradas tensiones, la alimentación y las demás E/S.
- Uso en interior.

13.4 Condiciones medioambientales

13.4.1 Climáticas

Las condiciones relativas a la temperatura ambiente y a la humedad son de la forma siguiente:

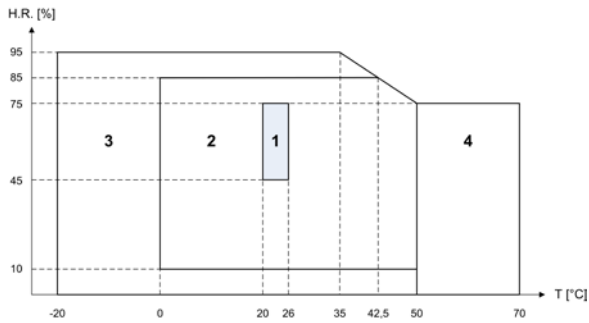

- 1 = Campo de referencia
- 2 = Campo de uso
- 3 = Campo de almacenamiento con acumuladores
- 4 = Campo de almacenamiento sin acumuladores

13.4.2 Altitud

Utilización: 0 a 2 000 m.

Almacenaje: 0 a 10 000 m.

14. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

14.1 Condiciones de referencia

Magnitud de influencia	Condiciones de referencia
Temperatura ambiente:	23°C ± 3K.
Grado de humedad (humedad relativa):	del 45 al 75%.
Presión atmosférica:	de 860 hPa a 1 060 hPa.
Tensión simple:	de 50 V _{RMS} a 600 V _{RMS} sin DC (< 0,5%).
Tensión de entrada del circuito corriente estándar:	de 30 mV _{RMS} a 1 V _{RMS} sin DC (< 0,5%).
Tensión de entrada del circuito corriente Rogowski:	de 11,8 mV _{RMS} a 118 mV _{RMS} sin DC (< 0,5%).
Frecuencia de la red eléctrica:	50 Hz ± 0,1 Hz y 60 Hz ± 0,1 Hz.
Desfase:	0° (potencia activa) y 90° (potencia reactiva).
Armónicos:	< 0,1%.
Conexión trifásica equilibrada:	modo 3φ OFF.

14.2 Características eléctricas

14.2.1 Características de la entrada tensión

Campo de uso:	de 0 V _{RMS} a 600 V _{RMS} AC+DC fase-neutro (*).
	de 0 V _{RMS} a 660 V _{RMS} AC+DC fase-fase (*).
	*: a condición de respetar los 600 V _{RMS} máximo con respecto a la tierra.
Impedancia de entrada:	451 kΩ.
Sobrecarga admisible:	1,2 x V _{nom} permanentemente.
	2 x V _{nom} durante un segundo.

14.2.2 Características de la entrada corriente

Campo de funcionamiento:	de 0 V a 1 V.
Impedancia de entrada:	1 MΩ.
Sobrecarga admisible:	1,7 V.

La configuración AmpFLEX™ conmuta la entrada corriente sobre un montaje integrador (cadena 'Rogowski') capaz de interpretar las señales suministradas por los sensores del mismo nombre.

La impedancia de entrada es en este caso de 12,4 kΩ.

14.2.3 Ancho de banda

Vías de medida:	256 puntos por periodo, es decir:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para 50 Hz: 6,4 kHz (25 × 50 ÷ 2). ▪ Para 60 Hz: 7,68 kHz (256 × 60 ÷ 2).
Analógica a -3dB:	> a 10 kHz.

14.2.4 Características del aparato sólo

(sin el sensor de corriente)

Atención: el modo 3φ está considerado como desactivado (conexión monofásica estándar).

Estos datos corresponden al caso del 'sensor de corriente ideal' (linealidad perfecta y ningún desfase). Las características en corriente (y magnitudes derivadas) están especificadas respectivamente para cada una de las dos configuraciones: salvo AmpFLEX™ y AmpFLEX™.

Medida		Rango de medida		Resolución de visualización	Error máximo en el campo de referencia
		Mínimo	Máximo		
Frecuencia		40 Hz	69 Hz	0,01 Hz	±(1pto)
Tensión TRMS		6 V	600 V ⁽⁶⁾	0,1 V	±(0,5%+2ptos)
Tensión continua		6 V	600 V	0,1 V	±(1%+5ptos)
Corriente TRMS	Salvo AmpFLEX™	$I_{nom} \div 1000$ [A]	$1,2 \times I_{nom}$ [A]	0,1 A $I < 1.000$ A	±(0,5%+2ptos)
				1 A $I \geq 1.000$ A	±(0,5%+1pto)
	AmpFLEX™	10A	6.500 A	0,1 A $I < 1.000$ A	±(0,5%+1A)
				1 A $I \geq 1.000$ A	
Corriente continua		1A	1.700 A ⁽¹⁾	0,1 A $I < 1.000$ A 1 A $I \geq 1.000$ A	±(1%+1A)
Corriente Peak	Salvo AmpFLEX™	0A	$1,7 \times I_{nom}$ [A] ⁽²⁾	0,1 A $I < 1.000$ A	±(1%+1A)
	AmpFLEX™			9190A ⁽³⁾ $I \geq 1.000$ A	
Corriente TRMS semiperiodo ⁽⁴⁾	Salvo AmpFLEX™	$I_{nom} \div 100$ [A]	$1,2 \times I_{nom}$ [A]	0,1 A $I < 1.000$ A	±(1%+5ptos)
				1 A $I \geq 1.000$ A	±(1%+1pto)
	AmpFLEX™	100A	6500A	0,1 A $I < 1.000$ A	±(1,5%+4A)
				1 A $I \geq 1.000$ A	
Tensión Peak		6 V	850 V ⁽⁴⁾	0,1 V	±(1%+5ptos)
Tensión TRMS semiperiodo ⁽⁵⁾		6 V	600 V	0,1V	±(0,8%+5ptos)
Factor de cresta		1	4	0,01	±(1%+2ptos)
		4	9,99	0,01	±(5%+2ptos)
Potencia activa	Salvo AmpFLEX™	0 W	9.999 kW	4 dígitos	±(1%) Cos $\phi \geq 0,8$ ±(1,5%+10ptos) 0,2 ≤ Cos $\phi < 0,8$
	AmpFLEX™	0 W	9.999 kW	4 dígitos	±(1%) Cos $\phi \geq 0,8$ ±(1,5%+10ptos) 0,5 ≤ Cos $\phi < 0,8$
Potencias reactivas	Salvo AmpFLEX™	0 VAR	9.999 kVAR	4 dígitos	±(1%) Sin $\phi \geq 0,5$ ±(1,5%+10ptos) 0,2 ≤ Sin $\phi < 0,5$
					±(1,5%) Sin $\phi \geq 0,5$ ±(2,5%+20 puntos) 0,2 ≤ Sin $\phi < 0,5$
	AmpFLEX™	0 VAR	9.999 kVAR	4 dígitos	±(1,5%) Sin $\phi \geq 0,5$ ±(2,5%+20 puntos) 0,2 ≤ Sin $\phi < 0,5$
					±(1,5%) Cos $\phi \geq 0,5$ ±(1,5%+10ptos) 0,2 ≤ Cos $\phi < 0,5$
Potencia aparente		0	9.999 kVA	4 dígitos	±(1%)
Factor de potencia		-1	1	0,001	±(1,5%) Cos $\phi \geq 0,5$ ±(1,5%+10ptos) 0,2 ≤ Cos $\phi < 0,5$
					±(1,5%) Cos $\phi \geq 0,5$ ±(1,5%+10ptos) 0,2 ≤ Cos $\phi < 0,5$

(1) $1,2 \times 1000 \times \sqrt{2} = 1700A$

(2) $1,2 \times I_{nom} \times \sqrt{2} = 1,7 \times I_{nom}$

(3) $6500 \times \sqrt{2} = 9190A$

(4) $600 \times \sqrt{2} = 850V$

(5) **Atención:** el valor absoluto del offset no debe superar el 95% de la amplitud de cresta. Dicho de otra forma, $s(t) = S \times \sin(\omega t) + O$, tendremos por tanto $|O| \leq 0,95 \times S$ (con S positiva). Los valores 'semiperiodo' son los valores MÁXIMO y MÍNIMO del modo *Formas de onda* y los valores V_{RMS} y A_{RMS} utilizados en el modo *Alarma* y el modo *Inrush*.

- (6) Para la medida de tensión simple (fase-neutro). Para la medida de tensión compuesta (fase-fase), en modo trifásico equilibrado, se pueden alcanzar 660 V RMS (red trifásica equilibrada de tensión fase-neutro de 380 V RMS).

Medida		Rango de medida		Resolución de visualización	Error máximo en el campo de referencia
		Mínimo	Máximo		
Energía activa	Salvo AmpFLEX™	0 Wh	9.999 MWh	4 dígitos	$\pm(1\%)$ $\text{Cos } \phi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\%)$ $0,2 \leq \text{Cos } \phi < 0,8$
	AmpFLEX™	0 Wh	9.999 MWh	4 dígitos	$\pm(1\%)$ $\text{Cos } \phi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\%)$ $0,5 \leq \text{Cos } \phi < 0,8$
Energías reactivas	Salvo AmpFLEX™	0 VARh	9.999 MVARh	4 dígitos	$\pm(1\%)$ $\text{Sen } \phi \geq 0,5$
					$\pm(1,5\%)$ $0,2 \leq \text{Sen } \phi < 0,5$
	AmpFLEX™	0 VARh	9.999 MVARh	4 dígitos	$\pm(1,5\%)$ $\text{Sen } \phi \geq 0,5$
					$\pm(2,5\%)$ $0,2 \leq \text{Sen } \phi < 0,5$
Energía aparente		0 VAh	9.999 MVAh	4 dígitos	$\pm(1\%)$
Desfase		-179°	180°	1°	$\pm(2^\circ)$
Tangente VA ≥ 50 VA		-32.76	32.76	0.001 $\text{Tan } \phi < 10$	$\pm(1^\circ)$ sobre ϕ
				0.01 $\text{Tan } \phi \geq 10$	
Factor de desplazamiento (DPF)		-1	1	0.001	$\pm(1^\circ)$ sobre ϕ $\pm(5 \text{ puntos})$ sobre DPF
Tasas armónicas rango $\in [1; 50]$ ($V_{\text{RMS}} > 50$ V)		0%	999,9%	0,1%	$\pm(1\%+5\text{pts})$
Salvo AmpFLEX™ ($I_{\text{RMS}} > 3 \times I_{\text{nom}} \div 100$)					
AmpFLEX™ ($I_{\text{RMS}} > I_{\text{nom}} \div 10$)					
Ángulos armónicos ($V_{\text{RMS}} > 50$ V)		-179°	180°	1°	$\pm(3^\circ)$ rango $\in [1; 25]$
Salvo AmpFLEX™ ($I_{\text{RMS}} > 3 \times I_{\text{nom}} \div 100$)					
AmpFLEX™ ($I_{\text{RMS}} > I_{\text{nom}} \div 10$)					
Tasa global armónica (THD-F) rango ≤ 50		0%	999,9%	0,1%	$\pm(1\%+5\text{pts})$
Factor de distorsión (THD-R) rango ≤ 50		0%	999,9%	0,1%	$\pm(1\%+10\text{pts})$
Factor K		1	99,99	0,01	$\pm(5\%)$

Nota: las incertidumbres proporcionadas sobre las medidas de potencia y de energía son máximas para $\text{Cos } \phi = 1$ o $\text{Sen } \phi = 1$ y son típicas para los demás desfases.

14.2.5 Características de los sensores de corriente

Las presentes características están suministradas después de linearización. Los errores de los sensores están compensados por una corrección típica dentro del aparato. Esta corrección típica se realiza en fase y en amplitud en función del tipo de sensor conectado (automáticamente detectado) y de la ganancia de la cadena de adquisición corriente solicitada.

El error de medida en corriente RMS y el error de fase corresponden a errores adicionales (por tanto es necesario añadirlos a los del aparato sólo) determinados como influencias sobre los cálculos realizados por el analizador (potencias, energías, factores de potencia, tangente, etc.).

Tipo de sensor	Corriente TRMS	Error máximo sobre I_{RMS}	Error máximo sobre ϕ
Pinza PAC93 1000A	[1 A; 10 A[$\pm(1,5\%+1A)$	N.E.
	[10 A; 100 A[$\pm(2^\circ)$
	[100 A; 800 A[$\pm(3\%)$	$\pm(1,5^\circ)$
	[800 A; 1.200 A[$\pm(5\%)$	
	[1.200 A; 1.400 A] ⁽¹⁾		
Pinza C193 1000A	[1 A; 3 A[$\pm(0,8\%)$	N.E.
	[3 A; 10 A[$\pm(1^\circ)$
	[10 A; 100 A[$\pm(0,3\%)$	$\pm(0,5^\circ)$
	[100 A; 1.200 A]	$\pm(0,2\%)$	$\pm(0,3^\circ)$
AmpFLEX™ A193 3000A	[10 A; 100 A[$\pm(3\%)$	$\pm(1^\circ)$
	[100 A; 6.500 A]	$\pm(2\%)$	$\pm(0,5^\circ)$
Pinza MN93 200A	[0,5 A; 2 A[$\pm(3\%+1A)$	N.E.
	[2 A; 10 A[$\pm(6^\circ)$
	[10 A; 100 A[$\pm(2,5\%+1A)$	$\pm(3^\circ)$
	[100 A; 240 A]	$\pm(1\%+1A)$	$\pm(2^\circ)$
Pinza MN93A 100A	[100m A; 300 mA[$\pm(0,7\%+2mA)$	N.E.
	[300 mA; 1 A[$\pm(1,5^\circ)$
	[1 A; 120 A]	$\pm(0,7\%)$	$\pm(0,7^\circ)$
Pinza MN93A 5A	[5 mA; 50 mA[$\pm(1\%+0,1mA)$	$\pm(1,7^\circ)$
	[50 mA; 500 mA[$\pm(1\%)$	$\pm(1^\circ)$
	[500 mA; 6 A]	$\pm(0,7\%)$	
Pinza E3N 100A sensibilidad 10 mV/A	[0 A ; 40A[$\pm(2\% + 50 mA)$	$\pm(0,5^\circ)$
	[40 A ; 100 A[$\pm(5\%)$	
Pinza E3N 10A sensibilidad 100 mV/A	[0 A ; 10A]	$\pm(1,5\% + 50 mA)$	$\pm(1^\circ)$
Adaptador 5A	[5 mA; 50 mA[$\pm(1\%)$	$\pm(1^\circ)$
	[50 mA; 6 A]	$\pm(0,5\%)$	$\pm(0^\circ)$

(1)DC únicamente. N.E.: no especificado.

15. ANEXOS

Este capítulo presenta las fórmulas matemáticas utilizadas para el cálculo de los diferentes parámetros por el C.A 8230.

15.1 Fórmulas matemáticas

15.1.1 Frecuencia de la red

El muestreo está regulado sobre la frecuencia de la red para obtener 256 muestras por periodo (NECHPER) de 40 Hz a 70 Hz. La regulación es imprescindible para los cálculos de las potencias reactivas, los cálculos de tasas y de ángulos así como los cálculos que proporcionan las magnitudes armónicas.

La retroalimentación del aparato en la frecuencia de la red observada se realiza por defecto con la vía tensión. Sin embargo, si la tensión es insuficiente e incluso nula, esta retroalimentación se efectúa con la vía corriente. Entonces, el aparato puede utilizarse sin tensión con sólo una corriente.

15.1.2 Valor eficaz semiperiodo de la tensión y de la corriente

Tensión eficaz semiperiodo

$$V_{dem} = \sqrt{\frac{1}{NechLobe} \cdot \sum_{n:Cero}^{Cero\ siguiente} V[n]^2}$$

Corriente eficaz semiperiodo

$$A_{dem} = \sqrt{\frac{1}{NechLobe} \cdot \sum_{n:Cero}^{Cero\ siguiente} A[n]^2}$$

Comentario: estos valores están calculados para cada semiperiodo para que no falte ningún fallo. 'NechLobe' vale la mitad de NECHPER para una señal sinusoidal pura sin offset.

15.1.3 Valores eficaces mínimo-máximo (min-max) para la tensión y la corriente

$$V_{max} = \max(V_{dem}) , V_{min} = \min(V_{dem})$$

$$A_{max} = \max(A_{dem}) , A_{min} = \min(A_{dem})$$

15.1.4 Flicker de corta duración (PST) de la tensión:

Método digital inspirado de la norma IEC 61000-4-15.

El valor PST está actualizado cada 10 minutos.

15.1.5 Valores cresta ('peak') para la tensión y la corriente:

$$V_{pp} = \max(V[n]) , V_{pm} = \min(V[n]) \quad n \in [0..NECHPER - 1]$$

$$A_{pp} = \max(A[n]) , A_{pm} = \min(A[n]) \quad n \in [0..NECHPER - 1]$$

Nota: cálculos cada segundo sobre la curva en curso.

15.1.6 Factor de cresta de la corriente y de la tensión

Factor de cresta de tensión

$$V_{cf} = \frac{V_{pp} - V_{pm}}{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{NECHPER} \cdot \sum_{n=0}^{NECHPER-1} V[n]^2}}$$

Factor de cresta de corriente

$$A_{cf} = \frac{A_{pp} - A_{pm}}{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{NECHPER} \cdot \sum_{n=0}^{NECHPER-1} A[n]^2}}$$

Nota: cálculos cada segundo sobre la curva en curso.

15.1.7 Valor eficaz 1s de la tensión y de la corriente:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec} V[n]^2} \quad \text{Tensión eficaz}$$

$$A_{rms} = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec} A[n]^2} \quad \text{Corriente eficaz}$$

NechSec: número de muestras en el segundo de cálculo.

15.1.8 Cálculos armónicos

Se realizan por FFT 1024 puntos (sobre 4 periodos) sin enmascaramiento (ver IEC 61000-4-7). A partir de las partes reales e imaginarias, se calculan las tasas V_{harm} y A_{harm} (estas tasas se calculan con respecto al valor eficaz del fundamental) y los ángulos V_{ph} y A_{ph} (desfase con respecto al fundamental).

$$V_{thd} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} V_{harm}[n]^2}}{V_{harm}[1]} , A_{thd} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} A_{harm}[n]^2}}{A_{harm}[1]}$$

Multiplicando la tasa armónica de tensión (V_{harm}) por la tasa armónica de corriente (A_{harm}) se calcula la tasa armónica de potencia aparente (VA_{harm}). Diferenciando los ángulos armónicos de tensiones con los ángulos armónicos de corrientes se calculan los ángulos armónicos de potencias.

15.1.9 Factor K de la corriente

Factor K (KF)

$$K_f = \frac{\sum_{n=1}^{n=50} n^2 \cdot Aharm[n]^2}{\sum_{n=1}^{n=50} Aharm[n]^2}$$

15.1.10 Diferentes potencias 1s en conexión monofásica

Potencia activa

$$W = \frac{1}{NechSec} \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[n] \cdot A[n]$$

Potencia aparente

$$VA = V_{rms} \cdot A_{rms}$$

Dos posibilidades de cálculo para la potencia reactiva (VAR):

Potencia reactiva **SIN** armónicos

$$VAR = \frac{1}{NechSec} \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[n-NECHPER/4] \cdot AF[n]$$

Potencia reactiva **CON** armónicos

$$VAR = \sqrt{VA^2 - W^2}$$

La potencia reactiva se calcula, o bien utilizando las señales filtradas (sin armónicos) de acuerdo con los requisitos de EDF, o bien a partir de las energías aparente y activa (señales con armónicos).

15.1.11 Diferentes potencias totales 1s en conexión trifásica equilibrada

Potencia activa total

$$W = \frac{-3}{\sqrt{3} \times NechSec} \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[n-NECHPER/4] \cdot A[n]$$

Potencia aparente total

$$VA = \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot U_{RMS} \cdot A_{RMS}$$

Potencia reactiva total **CON** armónicos

$$VAR = \sqrt{VA^2 - W^2}$$

Potencia reactiva total **SIN** armónicos

$$VAR = \frac{3}{\sqrt{3} \times NechSec} \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF[n] \cdot AF[n]$$

Nota: U = Tensión compuesta entre fases 1 y 2 (V₁-V₂), A = corriente simple de la fase 3

15.1.12 Diferentes tasas

Factor de potencia

$$PF = \frac{W}{VA}$$

Factor de desplazamiento

$$DPF = \cos(\phi)$$

Coseno del ángulo entre el fundamental de la tensión y el de la corriente

$$\cos(\phi) = \frac{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[n] \cdot AF[n]}{\sqrt{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[n]^2} \cdot \sqrt{\sum_{n=0}^{NechSec-1} AF[n]^2}}$$

15.1.13 Diferentes energías (energías totales en el caso de la conexión trifásica equilibrada)

Se pueden distinguir ocho contadores diferentes de energía.

Energía activa consumida

$$Whc = \sum_{Tint} \frac{-W}{3600} \text{ para } W \geq 0$$

Energía activa generada

$$Whg = \sum_{Tint} \frac{-W}{3600} \text{ para } W < 0$$

Energía aparente consumida

$$VAhc = \sum_{Tint} \frac{VA}{3600} \text{ para } W \geq 0$$

Energía aparente generada

$$VAhg = \sum_{Tint} \frac{VA}{3600} \text{ para } W < 0$$

Energía reactiva inductiva consumida

$$VARhLc = \sum_{Tint} \frac{VAR}{3600} \text{ para } VAR \geq 0 \text{ y } W \geq 0$$

Energía reactiva capacitiva consumida

$$VARhCc = \sum_{Tint} \frac{-VAR}{3600} \text{ para } VAR < 0 \text{ y } W \geq 0$$


Energía reactiva capacitiva generada

$$VARhCg = \sum_{Tint} \frac{VAR}{3600} \text{ para } VAR \geq 0 \text{ y } W < 0$$

Energía reactiva inductiva generada

$$VARhLg = \sum_{Tint} \frac{-VAR}{3600} \text{ para } VAR < 0 \text{ y } W < 0$$

15.2 Histéresis

La histéresis es un principio de filtrado frecuentemente utilizado después de una etapa de detección de umbral, en modo Alarma  (párrafo 4.10, página 15). Un ajuste correcto del valor de

histéresis evita un cambio de estado repetido cuando la medida oscila alrededor del umbral.

El valor mínimo de tensión visualizado es de 5 V

$$V_{RMS} \leq 5 \text{ V} \rightarrow V_{RMS} = 0 \text{ V}$$

15.2.1 Detección de sobretensión

Para una histéresis del 2% por ejemplo, el nivel de retorno para una detección de sobretensión será igual al (100% - 2%), es decir el 98% de la tensión de umbral de referencia.

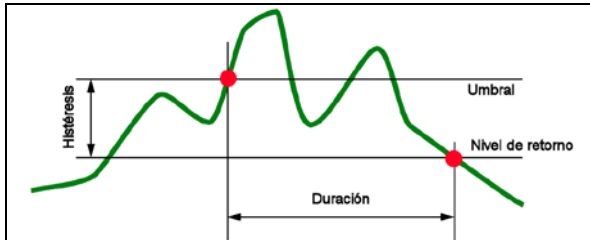


Figura 71: la histéresis para una detección de sobretensión. 008

15.2.2 Detección de subtensión o de interrupción

Para una histéresis del 2% por ejemplo, el nivel de retorno en el marco de una detección de subtensión será igual al (100% + 2%) es decir el 102% de la tensión de umbral Uref.

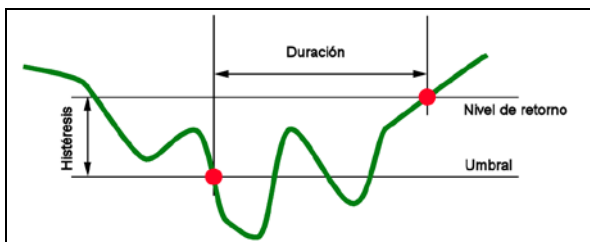


Figura 72: la histéresis para una detección de subtensión. 009

15.4 Diagrama de los 4 cuadrantes

Este diagrama se utiliza en el marco de la medida de las potencias y de las energías \overline{W} (Capítulo 4.10, página 21).

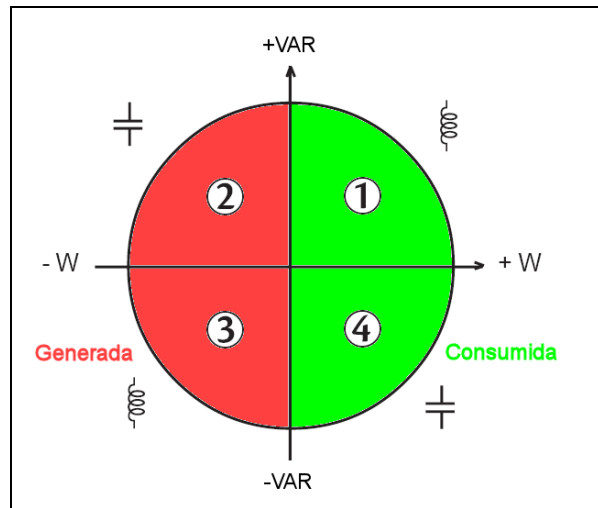


Figura 73: la representación de los cuatro cuadrantes de potencia. 010

15.3 Valores de escala mínimos y valores mínimos visualizados en el modo *Formas de onda*

- Para todos los tipos de sensores de corriente

$$A_{RMS} \leq [\text{valor mínimo de corriente visualizada}]$$

$$\rightarrow A_{RMS} = 0$$

- Para la pinza MN93A (calibre 5A) y el adaptador 5A

$$[\text{valor mínimo de corriente visualizado}] \leq 0,2$$

$$\rightarrow [\text{valor mínimo de corriente visualizado}] = 0,2$$

$$[\text{valor de escala mínimo en corriente}] \leq 1$$

$$\rightarrow [\text{valor de escala mínimo en corriente}] = 1$$

Cuadro de los valores de escala mínimos y valores mínimos visualizados en el modo Formas de onda.

Tipo de sensor de corriente	Valor mínimo de corriente visualizado (A)	Valor de escala mínimo en corriente (A)
Amp FLEX 3000 A	9	60
Pinza PAC 1000 A	1	10
Pinza C 1000 A	0,5	10
Pinza MN93 200 A	0,5	2
Pinza MN93A 100 A	0,2	1
Pinza MN93A 5 A	(Primario x 5) / (Secundario x 1000)	(Primario x 5 x 10) / (Secundario x 1000)
Pinza E3N 100 A	0,2	1
Pinza E3N 10 A	0,2	1
Adaptador 5 A	(Primario x 5) / (Secundario x 1000)	(Primario x 5 x 10) / (Secundario x 1000)

16. PARA PEDIDOS

16.1 Power Quality Analyser C.A 8230

Power Quality Analyser C.A 8230	P01160630
Power Quality Analyser C.A 8230 con pinza MN93A	P01160631
Power Quality Analyser C.A 8230 con Amp FLEX [™] (450mm)	P01160632

El aparato siempre está suministrado completo con:

- 1 bolsa de transporte núm. 5.
- 6 acumuladores NiMH AA 1,2 V (1.800 mAh como mínimo) (montados en el aparato).
- 1 cable banana rojo 1,5 m (recto-recto).
- 1 cable banana negro 1,5m (recto-recto).
- 1 punta de prueba roja 4 mm.
- 1 punta de prueba negra 4 mm.
- 1 pinza cocodrilo roja.
- 1 pinza cocodrilo negra.
- 1 adaptador de red 230 V-50 Hz (600 V CAT III).
- 1 cable óptico USB.
- 1 software de explotación *Power Analyseur transfer*.
- el presente manual de funcionamiento en CD en 5 idiomas (francés, inglés, alemán, italiano y español).

16.2 Accesorios

Pinza MN93A BK	P01120434
Pinza MN93 BK	P01120425
Amp FLEX [™] A193 450 mm BK	P01120526
Amp FLEX [™] A193 800 mm BK	P01120531
Pinza PAC93 BK	P01120079
Pinza C193 BK	P01120323
Pinza E3N BK	P01120043A
Caja adaptador 5A (trifásico)	P01101959

16.3 Recambios

Bolsa de transporte núm. 5	P01298049
Pinza MN93A BK	P01120434
Amp FLEX [™] A193 450 mm BK	P01120526
Juego de 2 cables banana 1,5 m (recto-recto) RD + BK	P01295289Z
Juego de 2 pinzas cocodrilo RD + BK	P01102052Z
Juego de 2 puntas de prueba 4 mm RD + BK	P01102051Z
Adaptador de red 230 V-50 Hz (600V CAT III)	P01160640
Juego de 6 acumuladores NiMH AA 1,2 V (1800 mAh como mínimo)	P01296037
Cable óptico USB	HX0056-Z
Cable óptico serie DB9F	P01295269
Adaptador serie DB9M/USB	HX0055

GARANTÍA

Nuestra garantía se ejerce, salvo estipulación expresa, durante **dos años** después de la fecha de puesta a disposición del material. (Extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta, comunicadas a petición).



08 – 2018

Code 691646D05 Ed4

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH

Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein
Tel: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60

ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica S.A.

C/ Roger de Flor N° 293, Planta 1- 08025 Barcelona
Tel: 902 20 22 26 - Fax: 934 59 14 43

ITALIA - Amra SpA

Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia di Macherio (MI)
Tel: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux Ges.m.b.H

Slamastrasse 29/3 - 1230 Wien
Tel: 01 61 61 961 - Fax: 01 61 61 961-61

SCANDINAVIA - CA Mätssystem AB

Box 4501 - SE 18304 TÄBY
Tel: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10

SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG

Moosacherstrasse 15 – 8804 AU / ZH
Tel: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

UNITED KINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd

Unit 1 Nelson court – Flagship Square – Shaw Cross Business Park
Dewsbury, West Yorkshire – WF12 7TH
Tel: 1924 460 494 - Fax: 01924 455 328

MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East

P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut) - LEBANON
Tel: (01) 890 425 - Fax: (01) 890 424

CHINA - Shanghai Pu-Jiang - Enerdis Instruments Co. Ltd

3 F, 3 rd Building - N° 381 Xiang De Road - 200081 SHANGHAI
Tel: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments

200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035
Tel: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

<http://www.chauvin-arnoux.com>

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tél. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr
Export : Tél. : +33 1 44 85 44 86 - Fax : +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr